

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-13736
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
350,227km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,400 mm 幅：2,278 mm 高：2,445 mm 門高：2,258 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	冷却水ライン アッパーホースラジエター側にじみ跡有り
燃料漏れ	○	Rrタンク下部にじみ
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ		デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	○	スチール Rrタンク下部にじみ有

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	ドライブレコーダー、温度記録計、助手席灰皿フタ割れ
記録簿	有 (H28/8～R2/9)

タイヤ残量			
単位：mm			
	11	10	
	11	11	
11	11	11	11
7	7	7	6
スベア			
	8	10	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	245/70R19.5
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO「E7E1655」	平成27年
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、I型キーストン、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパー			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成27年
【備考】-35℃設定、2エバ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

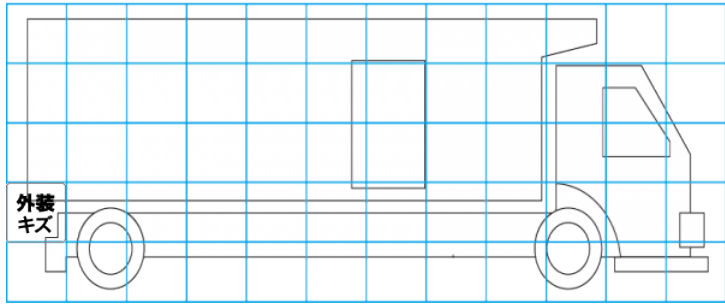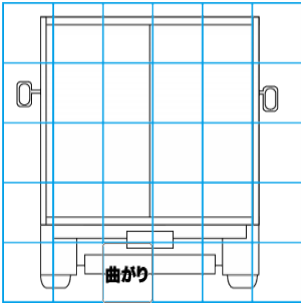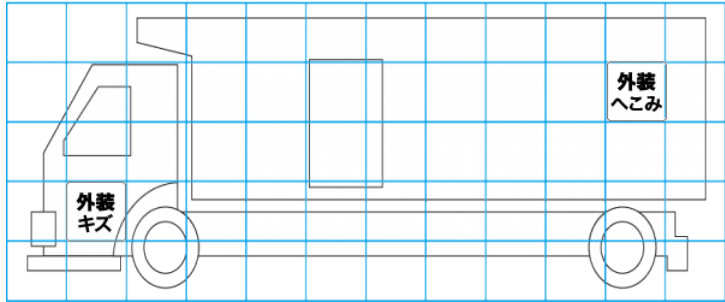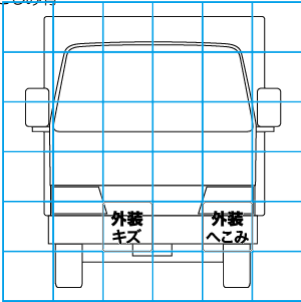

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ