

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FV74HZ	冷凍パン	FV74HZ-500312	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
534.607km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット	エア-	長:9,280 mm 高:2,210 mm	幅:2,270 mm 門高:2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 1形キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。
スマートキー3個（内1個はドアロックボタン欠品）。

記録簿 有 (R2/1~R6/2)

タイヤ残量

単位：mm

7

7

—

—

4

4

4

4

4

4

4

4

スベア

15

—

タイヤサイズ

315/80R22.5

315/80R22.5

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

315/80R22.5





—

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9525」	令和 1年
【備考】断熱材：サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、水抜き穴2対、左サイド扉観音式、庫内灯6ヶ、90度ストッパー付、フェリーフック2対、リヤ左右観音扉内側凹み割れ、左リヤフェンダー凹み、門口右凹みあり。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNH 「987600004BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定 +35.5℃ → +2.9℃（1h）確認。 稼動時間11171h。エバ内寸高さ2020mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

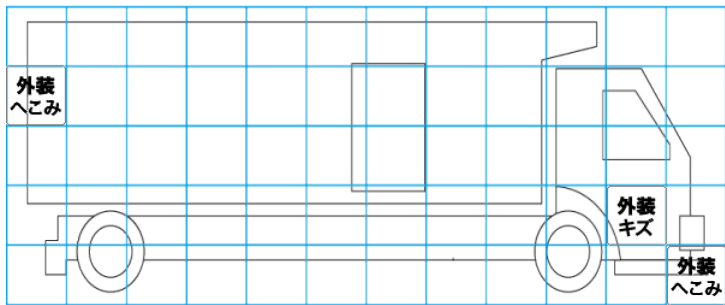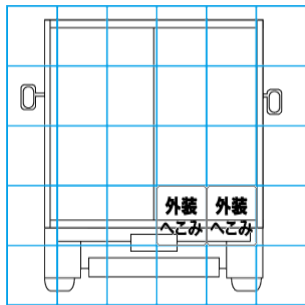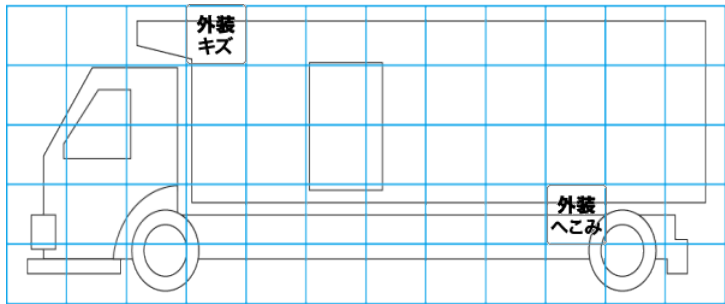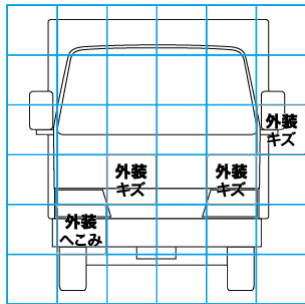

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------