

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年2月	KQG-FS55VZ	セーフティローダー	FS55VZ-500505	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
760.429km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,200 mm 高:	幅: 2,380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ エアコンプレッサー合 わせ面オイル滲み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	○		下り時途中までしか下がらない
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○		アンテナ折れ
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	○		点検不可 日差しに当たる為
ETC	◎		2.0
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	△	HID、右不灯
ウィンカー	○	全部点灯するがハイフラッシャー
ワイパー	◎	
ミラ	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総轄工エアサス
パワステ	○	リザーバタンク オイル滲み
ハンドル	◎	ハンドルのカバー付き
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル滲み
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本 フォグランプ点滅 全長長さ超え12m40cm サイド煽りヒンジ曲がりの為煽りが開いてる(全幅256cm) 煽り中柱破損、欠損有り
記録簿	有(H26/2~R6/2)

タイヤ残量

単位：mm





	6	9	
	5	4	
3	3	6	5
4	4	8	6
スベア		8	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スピア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	フジタ自動車工業	「N3475」	平成25年1月
【備考】前壁工具入れ4箇所、作業灯2ヶ、長方形スタンション穴4箇所、床フック21ヶ、強化フック2ヶ、7方開、自動歩み板、ラジコン、床板腐食、歩み板亀裂あり			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

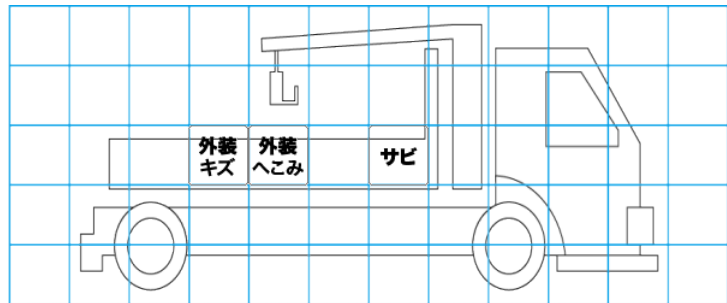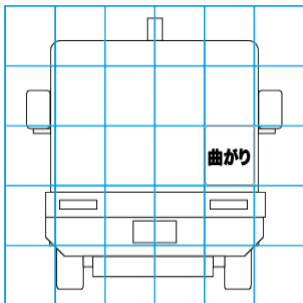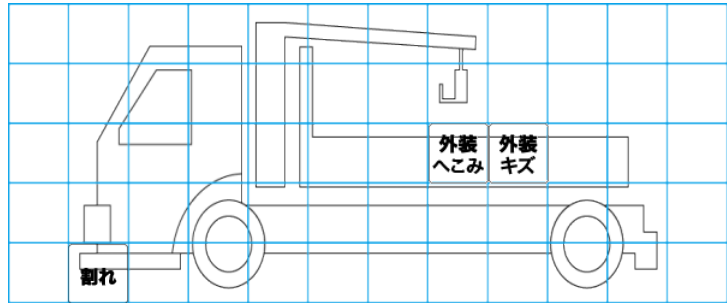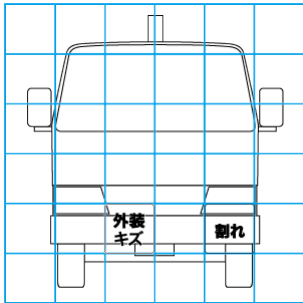

【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ