

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FBA50	冷凍バン	FBA50-540501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
355,863km	150PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長：3,000 mm 幅：1,670 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。
記録簿	有（H27/12～R2/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
2	2	2	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H156145	平成27年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。 ラッシングレール1段。 庫内灯1ケ。 前方水抜き穴2ケ。 90度ストッパー。 左スライド式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	XV22LOC-P	平成27年
【備考】-30℃設定（1hで+4℃→ -26℃確認）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

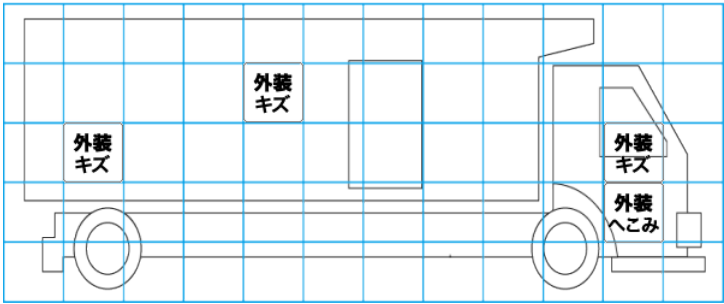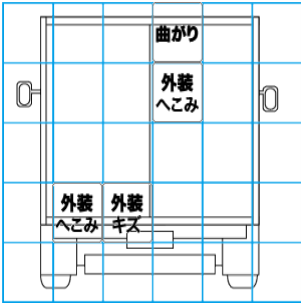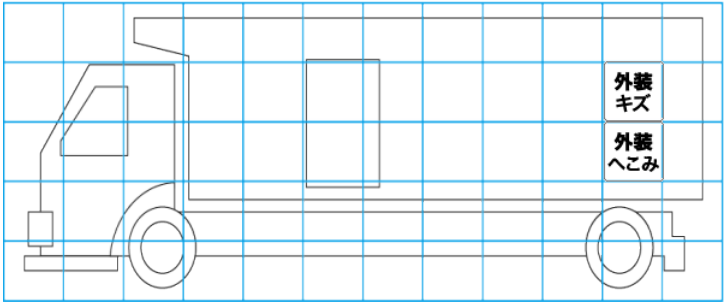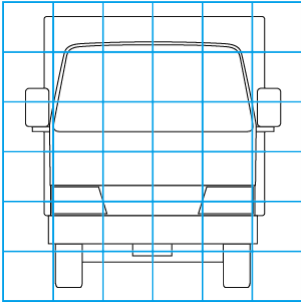

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ