

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-106520-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
248,245km	240PS/154KW	M/T 6速	エア―	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャビン内汚れ、庫内擦り傷、穴有り、右アオリリ番側曲がり、PG裏側陥没
記録簿 有（H31/2～R2/10）

タイヤ残量			
単位：mm			
4	3		
—	—		
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア	7	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W023E03-05」	平成30年11月
【備考】 引出しフック5対、ラッシング2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、庫内PGリモコン			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	平成30年11月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,570mm 幅2,190mmストッパー迄長1,380mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

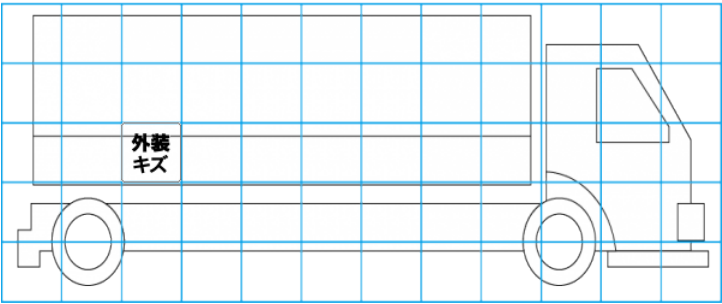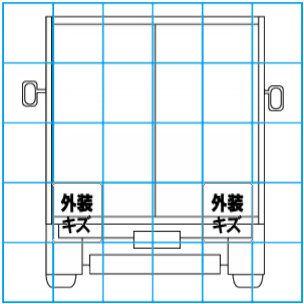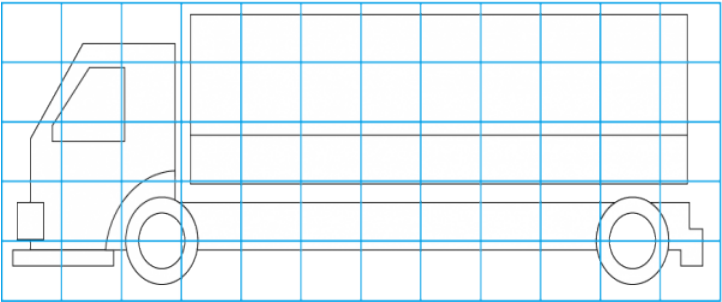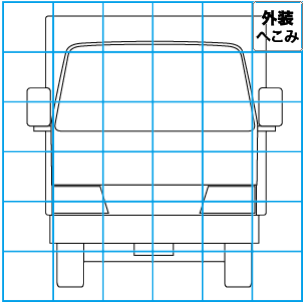

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ