

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102527
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
485,896km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,280 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルエレメント上部	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ			
異音	◎							
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	◎	永久磁石式				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 ※F右ショックアブソーバーオイル漏れ。
※冷凍機止まる。アラームコードE023表示：要点検
※後方エバSSY取り外し跡。
エンジンキー2本のみ（12/28 車載済 戸次）

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	11			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
3	7	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	10	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	13	—		スベア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：再生タイヤ混在。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TB7053 「B060536」	平成18年6月
【備考】ジョロダー 4列、ラッシングレール2段、庫内灯LED4カ所、結露防止シート、左サイド観音扉、水抜き穴4ヶ所、エアリブ、フェリーフック。※上物年式違い。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E-EV 「587500295BL」	平成18年
【備考】-30度設定。※上物年式違い。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

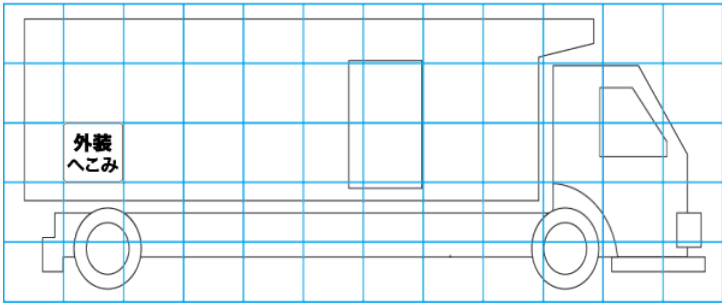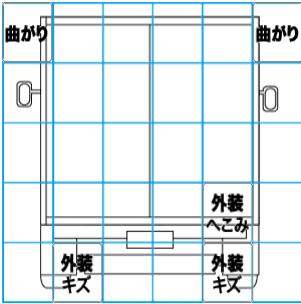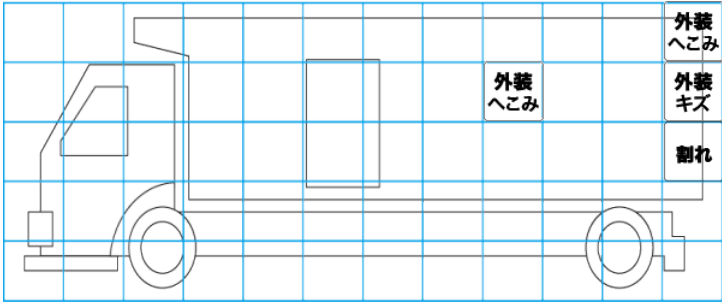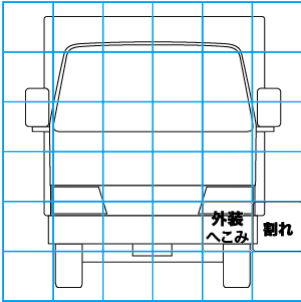

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】