

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年7月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11328	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
545,233km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,830 mm 高:2,160 mm	幅:2,100 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ エグレ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ インパネポケット欠品 センターコンソールBOX蓋割れ
エンジンキー2本 タンクキー1本
※※R3/01月:走行距離381,638km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有 (H25/10~R6/4)

タイヤ残量





単位: mm

	5		5
	—		—
5	5	3	3
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4KY0067-01」	平成25年
【備考】断熱リヤ75mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。保冷カーテン。門口左右下部曲り。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結	菱重	TDSS50A-12	平成25年
【備考】-30℃設定 +34℃ → +12.4℃ 確認（1hで）。稼働時間4500h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D 「S40609065」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2010mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

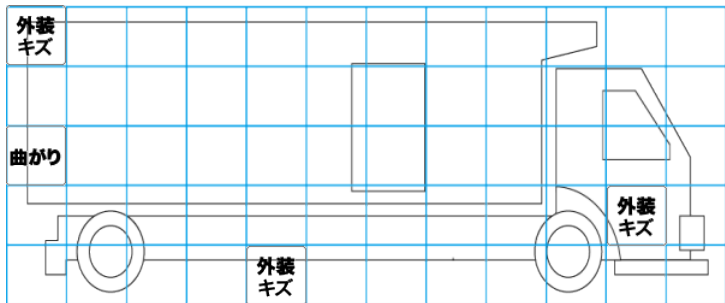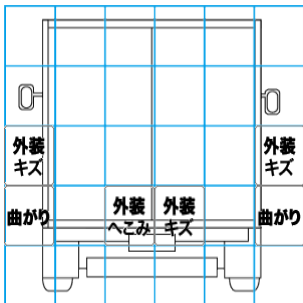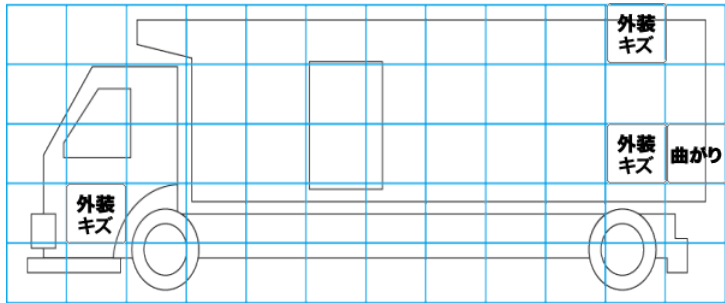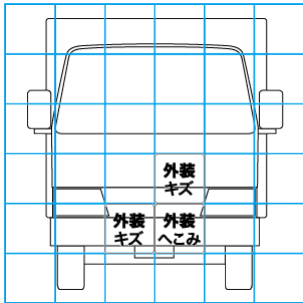

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------