

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-FD7JLAG	冷凍バン	FD7JLA-23421
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,399km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,180 mm 幅:2,260 mm 高:2,060 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎							
オイル漏れ	○	ロッカケース後部滲み	オルタネーター	◎			◎	H I D			
		ベンチレーターホース漏れ	P/W（運転席）	◎			◎				
			P/W（助手席）	◎			◎				
水混入	◎		坂道発進装置	◎							
水漏れ	◎		異常ランプ	◎							
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎							
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー						
マフラー	◎		電格ミラー	◎							
ターボ	◎		ETC	◎	2.0	走行関係					
冷却水回収	◎		タコグラフ	/							
ミッション			上物仕様								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ編板						
ギア抜け	◎										
クラッチ	◎										
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	/										
デフ			デフ			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎					異音	◎				
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎				
デフロック	/					デフロック	/				





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 ボディキー1本 後部シャシフレーム間 物入キー3本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	2	2	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF7 (R-MVSGLF7Q306425) 「E5E7026」	平成29年
【備考】断熱材 サイド75mm／リヤ50mm 観音式サイド扉 ラッシングレール2段 パレティナガイド エアリブ ショロダーレーン4列 水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A 「726400333BL」	平成29年
【備考】ワイルド30.0℃設定 1hで31.6℃→6.0℃確認 積算運転時間6721h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA 「171038522N」	平成29年
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1570mm 全幅2235mm 有効長1350mm 有効幅2200mm 最大昇降能力1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

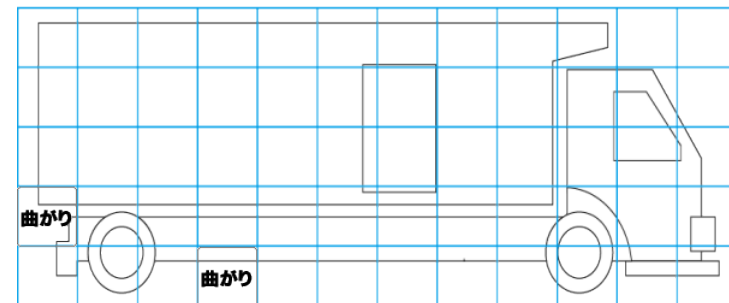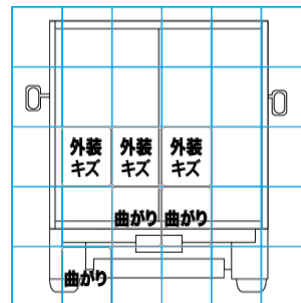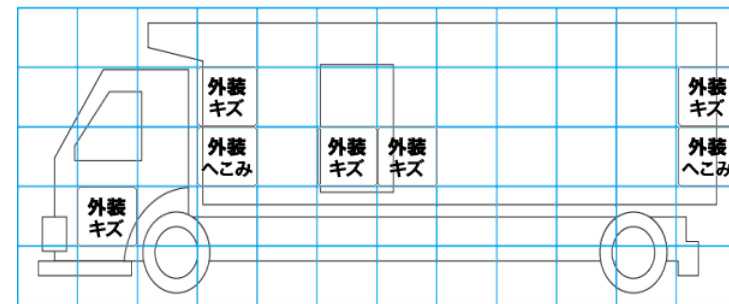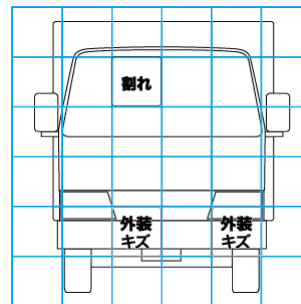

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------