

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年7月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7009333
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
771,664km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化 右ミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	「I E S C非作動」警告表示			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	右サイドバンパー上段欠品 キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本 ボディキー1本
記録簿	有（H30/9、R1/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				6	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML（D-LWCMLG0T009775B） 「W9DC502」	平成26年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 引出しフック9対 庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有（リペア 可）

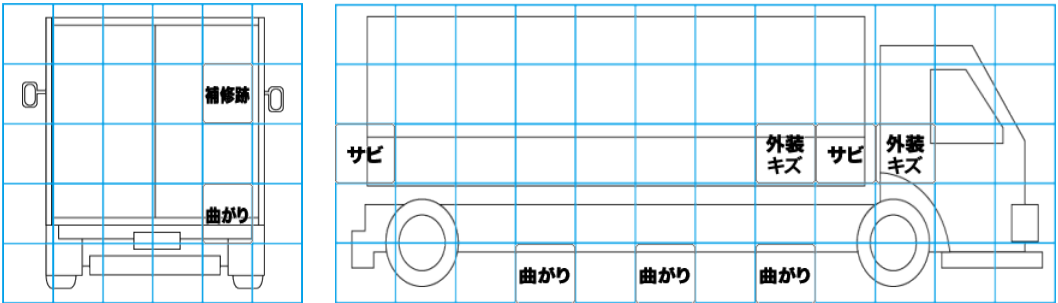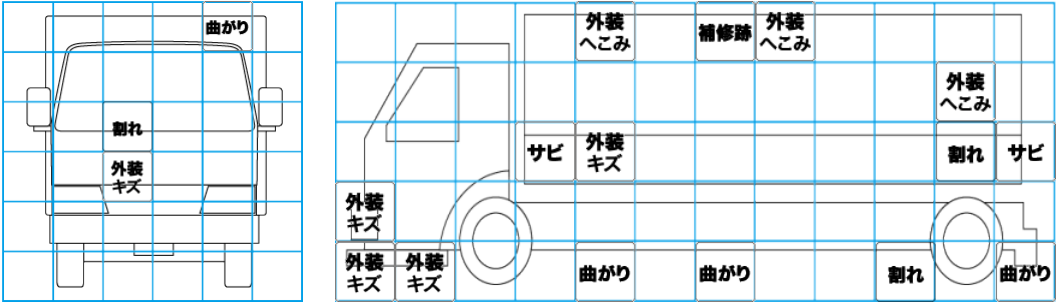

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ