

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 3年2月	2PG-BRR90T2	冷凍バン	BRR90-7002095
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
280,599km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,260 mm 高：2,260 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	○	5速	上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本（内、キーレス付1本） ボディキー6本
記録簿 有（R3/5～R6/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			2	—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF（R-MVSGLF7R206475） 「E5G5749」	令和 2年
【備考】断熱材 サイド75mm／リヤ75mm ラッシングレール2段 パレティナガイド エアリブ L E D庫内灯3個 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	デンソー	P28LN-P4-225（FP28LN）	令和 2年
【備考】リヤ30.0℃設定 1 hで35.5℃→8.0℃確認 積算運転時間8662h			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S11004071」	令和 2年10月
【備考】ラジコン 庫内リモコン 全長1550mm 全幅2245mm 有効長1395mm 有効幅2200mm 最大昇降能力1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

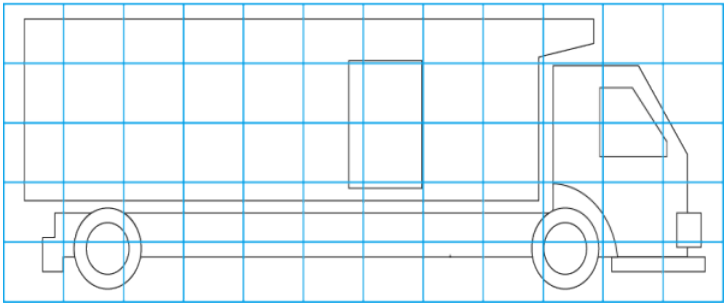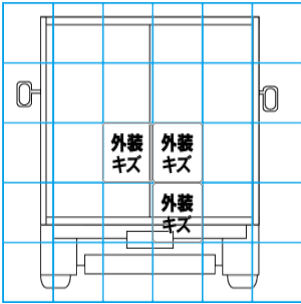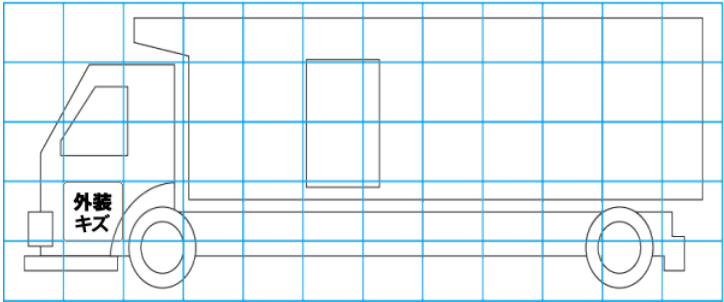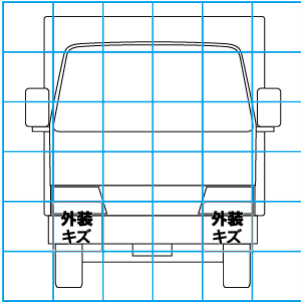

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ