

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年7月	LKG-FP54VD	トラクタ	FP54VD-505169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343,148km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル混入	◎		エアコン	△	冷えない コンデンサファン回らない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ リクライニングレバー 破損
		ロッカーケース、 オイルパン	スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エアコンプレッサー廻り、ノズルシール、インマニ廻り、シリンダ ヘッド後ろ側、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカーレンスビビ 水浸入無し
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎				
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ、 アンダーミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		異常ランプ	○	DPFモジュール不良			
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	△	映らない			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板 縞板	エアサス	◎	リアエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 300L
リッター	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 エンジンキー2本、フレーム右リヤ曲り（フレームのサビ欄に写真添付）、F左ショックにじみ、キャブサス左前エアホース破れ、ナンバー灯不灯、キャブ左右サイドラダー下側ブラケット後ろ側固定ボルト欠損、室内汚れ、導風板再塗装、運転席サンバイザー欠損

記録簿 有 (H24/4、H25/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	12		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	9	10	1	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—
素材：スチール				備考：スベアタイヤ欠損、後輪再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ		
【備考】コーションプレート欠損、第5輪荷重:9500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

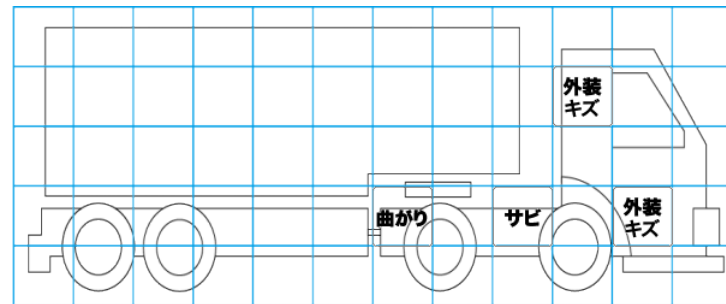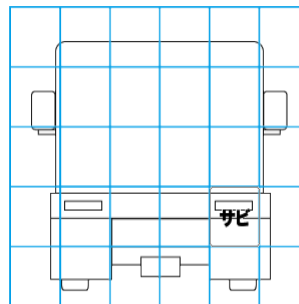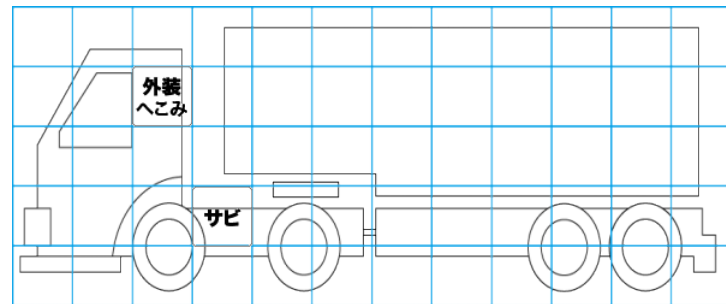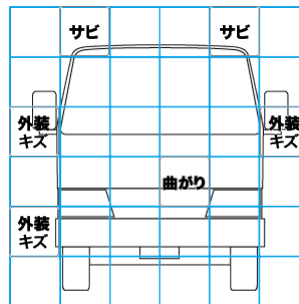

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------