

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年8月	LKG-FS50VZ	セルフローダー	FS50VZ-500046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
753,995km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長: 9,000 mm 幅: 2,420 mm 高: 230 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右サイドレンズビビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、左ミラーアーム剥がれ有。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吸返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	△	スチール 300L ドレンコック有
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 ドアロック付きリモコンキー1本、エンジンキー2本、右タイヤフェンダー曲り・一部破損、左サイド煽り曲り有、エアドライヤー汚れ、タイヤ灯右レンズ欠損（不灯）、車幅灯左1番目不灯・4番目レンズ欠損。

記録簿 無 ()





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
7	6			265/70R19.5	265/70R19.5		
1	4	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	5	6	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		—	—	スペア		—	—
素材: スチール				備考:			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	ヤハタ産業	「1108-B-5687」	平成23年8月
【備考】作業灯2ヶ（右不灯）、歩み板、ハイジャッキ、スタンション穴10ヶ、前壁ガチャ掛け4ヶ、煽りロープ穴13対、ロープフック13対、床後方ロープフック2ヶ			
クレーン／ウィンチ		A727 「1103」	
【備考】ウィンチ・ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

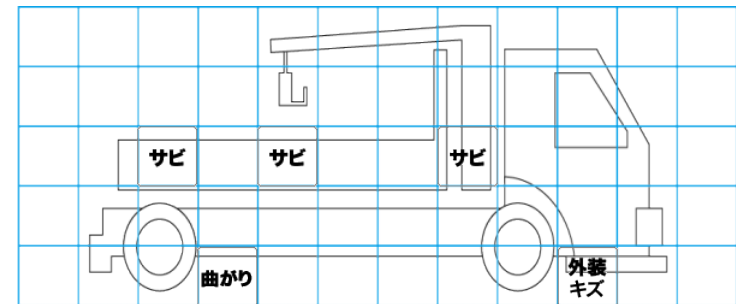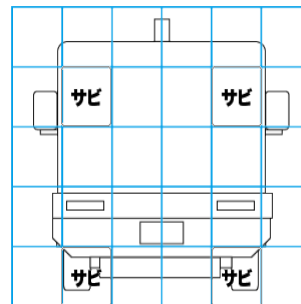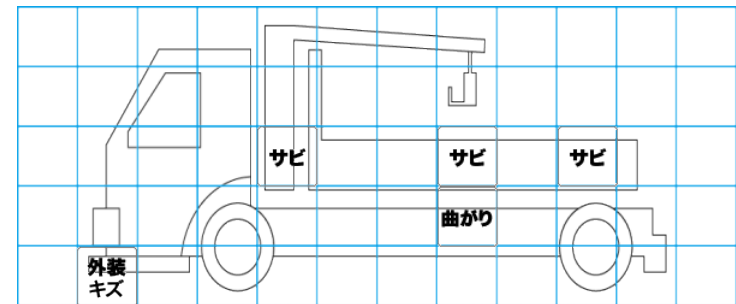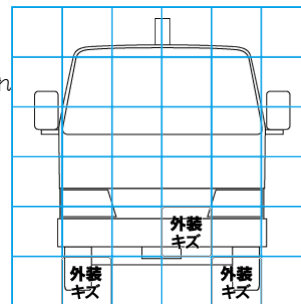

【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------