

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-12718
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
491,590km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,850 mm 幅:2,150 mm 高:2,100 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー、不鮮明			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
デフ			床材質	/	アルミ 編板	デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、インパネポケット欠品。
エンジンキー3本、ポデーキー2本、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H27/6~R6/6)

タイヤ残量

単位：mm

4

6

—

—

8

6

4

7

—

—

—

—

スベア

12

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5

—

素材：スチール





備考：

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN 「4K20300-01」	平成27年
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴前方2ヶ。 ボデー枠左右下側後方割れ、曲がり、リヤ台枠ヘコミ。門高左下曲がり、門高右下亀裂。 左右テール枠曲がり、右テールガード欠品、左観音扉コーナカカバー2ヶ欠品。観音扉開閉硬い。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P42	平成27年
【備考】-32℃設定 +17℃ → -8℃（1h）確認。稼働時間11706h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15T028107N」	平成27年
【備考】全長1570mm全幅2190mm、有効長1240mm有効幅2110mm、庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

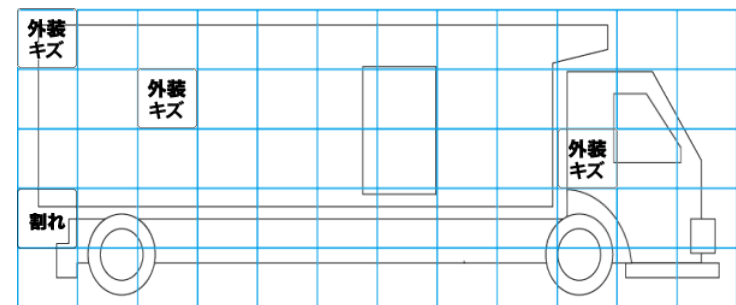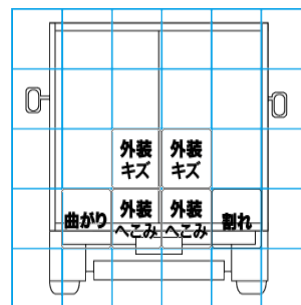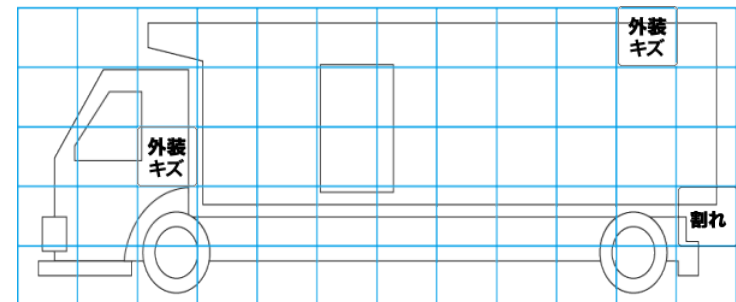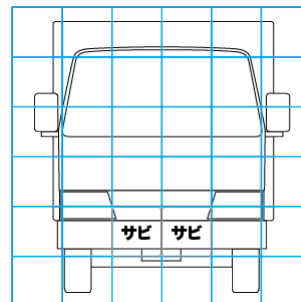

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------