

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年11月	2KG-FK65FZ	冷凍パン	FK65FZ-605016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
398.884km	270PS/199KW	M/T 6速	エア-	長:7,320 mm 幅:2,270 mm 高:2,150 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有 アイドリング時振れ	エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	動き重い	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カパー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 編板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本(1本はイモビ認証不良の為、始動不可)、ドアロックリモコン(不動)、ポデーキー2本





記録簿 有 (R2/11~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
5	8	6	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		5	—	265/70R19.5		—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA190589D 「190598」	令和 1年10月
【備考】ラッシングレール2段(後ろ半分3段)、LED庫内灯3列、パレティナガイド、ジョロダーレール4列、ジョロダー埋材1セット、水抜き穴前後4ヶ、R観音90度ストッパー、結露防止シート、断熱材厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、右側樹脂工具箱及びステンレスジョロダー入れ、ステンレスリヤフェンダー			
冷凍機/直結	デンソー	DS42LN-EP42E	令和 1年10月
【備考】コーションプレート及び製造番号無し(デンソーソリューションへ確認済み、ユニット型式及び年式は車載の保証書より)、-32℃設定(1時間運転11.0℃→-7.0℃確認)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S00901923」	令和 1年10月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

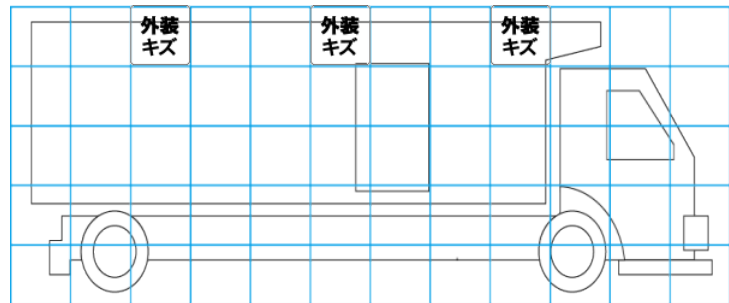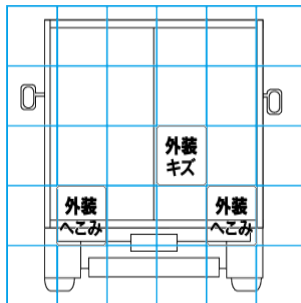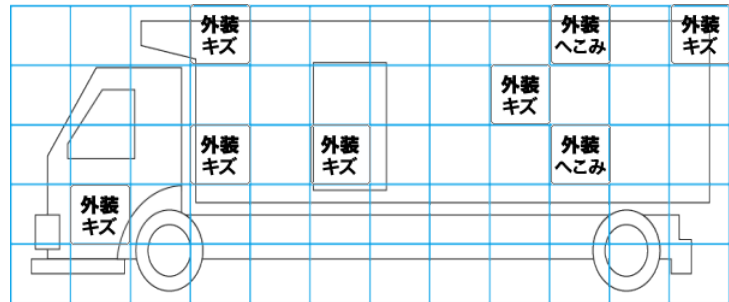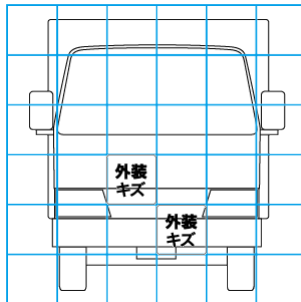

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------