

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年6月	2KG-FR1EHG	冷凍バン	FR1EH-100970
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
427,620km	410PS/302KW	M/T 7速	エア	長: 9,430 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED						
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	/	ハンドル	◎					
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L				
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミキーストン。	異音	◎							
異音	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	/				
リターダ	/													





特記事項 記録簿 有 (R3/5)

タイヤ残量				
単位: mm				
10	9			
—	—			
8	7	11	10	
12	12	8	8	
スペア		15	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—
素材: アルミ 備考: 駆動軸=再生スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「10-121259-1」	平成24年12月
【備考】左観音サイドドア、フェリーフック2対、ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯4個、水抜き穴4カ所。※リヤドアロックバーキャッチ破損有り。※上物年式違い。			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNA 「297200117BL」	平成24年12月
【備考】-35℃設定、2エバ。※上物年式違い、2室切替不良。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

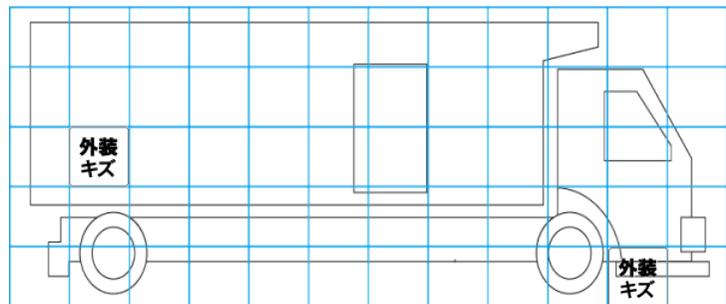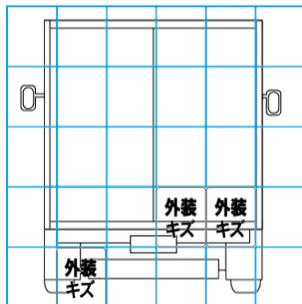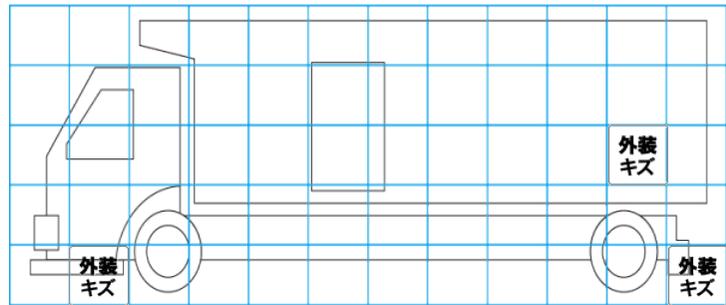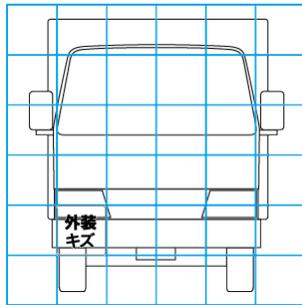

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ