

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成18年6月	PA-FE71DB	ダンプ	FE71DB-521270		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
282.824km	140PS/103KW	M/T 5速		パキューム	長：3,050 mm 高：370 mm	幅：1,590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル混入	◎		エアコン	○	吹出切替と温度調節ダイヤル回りの不良。吹出口割れ有。	シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近。 フロント廻り滲み。	スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
			オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	アッパータンク水漏。	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎							
排気	○	エキゾーストパイプ ジャバラ、ガス漏れ	坂道発進装置	◎		走行関係		
マフラー	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	○	シャックル摩耗 前後シャックルブッシュ割れ。
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
			電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。右ドア灰皿蓋不良。内装ビス穴跡有。ドラックリッパ吸濡れ。左テールひび割れ。左コーナーパッドひび割れ。キャブブルーフ凹み有。

記録簿 有 (H19.3~H29.9)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
5 5	205/70R17.5 205/70R17.5
— —	— —
0 1 0 0	205/70R17.5 205/70R17.5 205/70R17.5 205/70R17.5
— — — —	— — — —
スベア 1 —	スベア 205/70R17.5 —
素材：スチール 備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31「50B10L626Y」	平成18年
【備考】3方開煽り仕様			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
ギャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

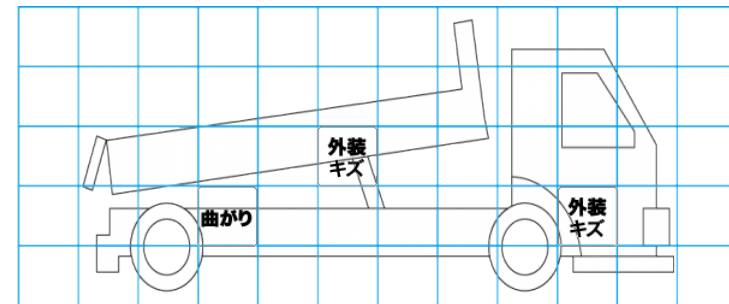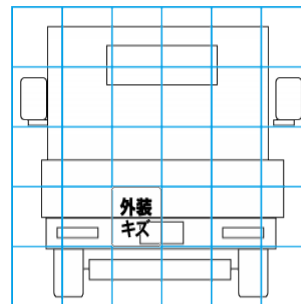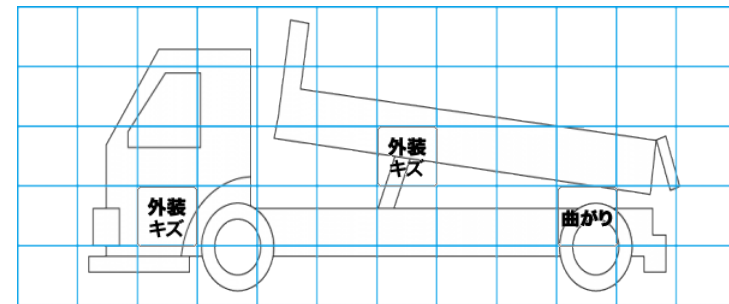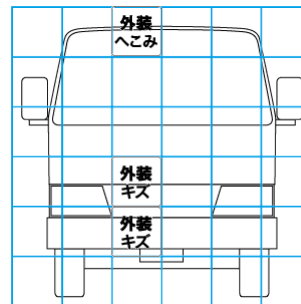

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------