

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成27年8月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511037		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
897,277km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長:9,659 mm 高:2,647 mm	幅:2,406 mm 門高:2,554 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド、オイルパン付 近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	ペダルよりスプリング音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッター	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良 チューニングボタン欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

▼ キャンピオン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 助手席側ミラー割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	○	リザーバタンク にじみ
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 アイドリング時ハンドルに振動有り。小物入れ欠品。

記録簿 有 (H28/8～R2/8)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	8	7	
	0	4	
7	6	7	6
5	8	6	5
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：フロント2番目両タイヤ段減り。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	569A5497	平成27年7月
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ、リアドアコーナークバー部割れ。左リアウイングキャッチ浮き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

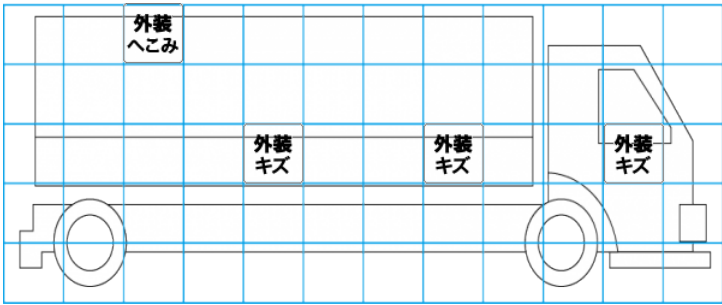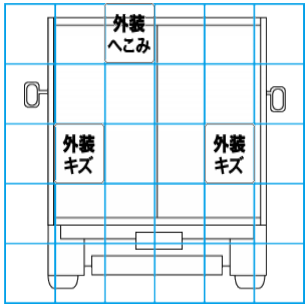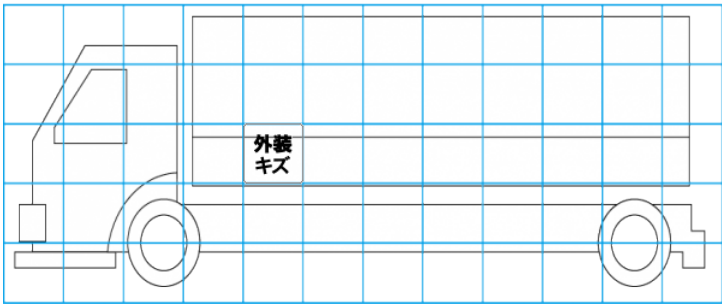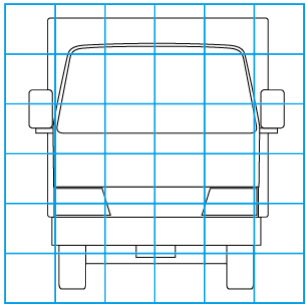

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ