

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成27年9月	KKG-CYL77A	アルミウィング	CYL77A-7007183		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
418,643km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー 1 2速		エア-	長: 9,605 mm 高: 2,507 mm	幅: 2,355 mm 門高: 2,423 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ABS故障、IESC非作動	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (H28/3~R1/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	—	—		—	—		
6	2	5	1	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
3	3	0	2	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W9DF368」	平成27年9月
【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ、床鉄板ウキ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

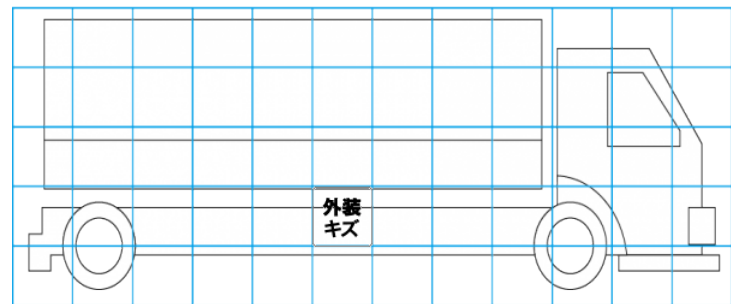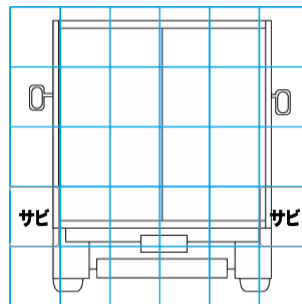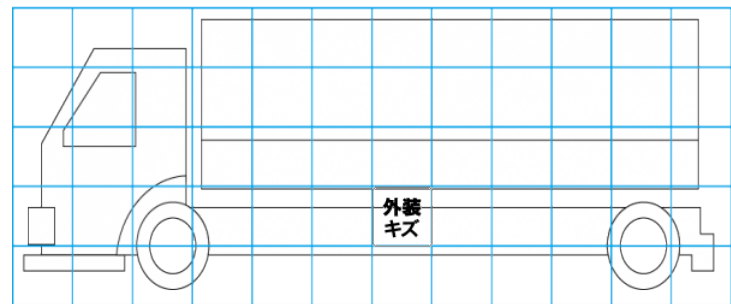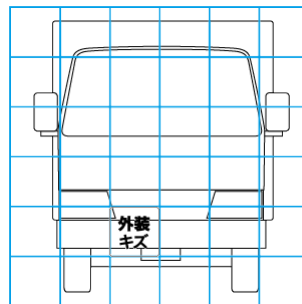

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------