

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101071
走行	馬力	シフト		ブレーキ
310,289km	410PS/302KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		ボディ内寸		
		長: 9,313 mm	幅: 2,272 mm	高: 2,324 mm
		mm		門高: 2,263 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	プロウ最大時(風切り音)。	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	ガラ音。	床材質	/	アルミ キーストン。	異音	◎	
異音	◎		【備考】					
オイル漏れ	◎		オイル漏れ ◎					
リターダ	◎	永久磁石式	デフロック /					

特記事項 ドライブレコーダー付き。
 記録簿 有 ()





タイヤ残量			
単位: mm			
14	14		
—	—		
11	12	14	11
6	5	6	7
スペア	15	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	295/80R22.5		—

素材: アルミ 備考: リヤ2軸目及びスペアタイヤ以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8918-5 「B190257」	令和 1年4月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、水抜き穴x3、エアリブ、LED庫内灯2列、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年
【備考】 -35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

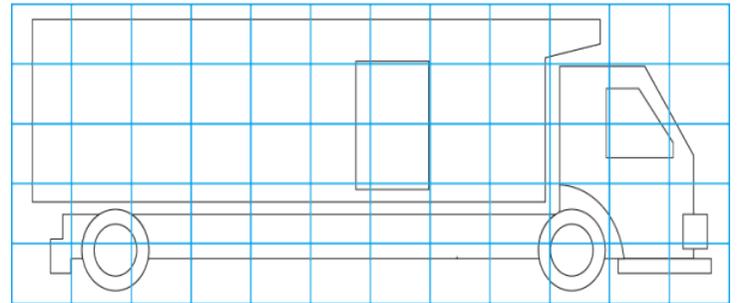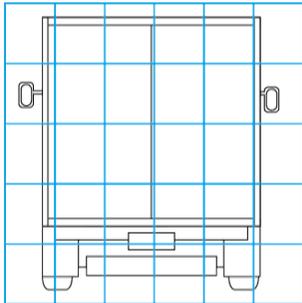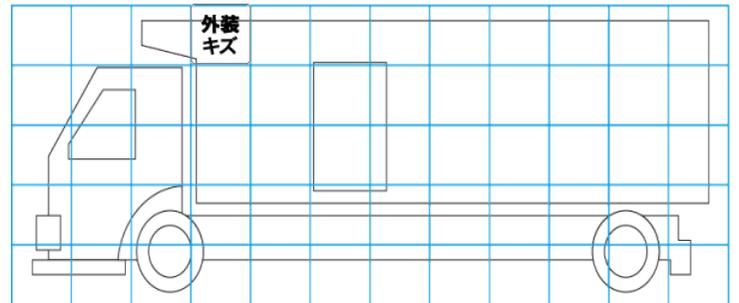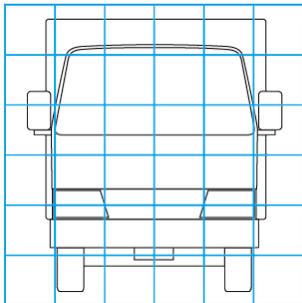

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ