

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VY	冷凍バン	FS64VY-510053
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
374,958km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,230 mm 幅：2,240 mm 高：2,230 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ 左カバー割れ。右カバーキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	標準	ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	／		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ システムフロア。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤ4本ショックアブソーバにじみ有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F151643	平成27年
【備考】断熱材：リヤ45mmサイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯5個。リヤ扉90度ストッパー付き。水抜き穴前2個。内壁前側クッション材割れ。簡易間仕切り付き。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72L0C-U、XL42L0C-U	平成27年
【備考】2エバ仕様。－30℃設定で1h +1.0℃→ 前室－13.0℃ 後室－11.5℃。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21003C-B3MRT2 「15T118714N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2355mm（有効長1290mm有効幅2210mm）。最大荷重1000kg。ラジコン付き（通信不良）。跳ね上げ手動式。フロアストッパー不良。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

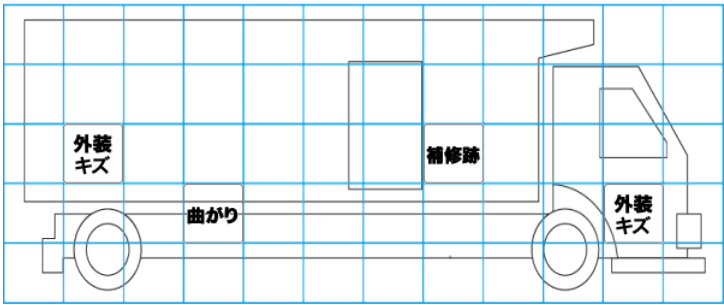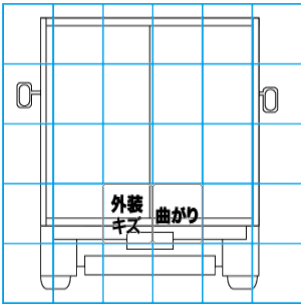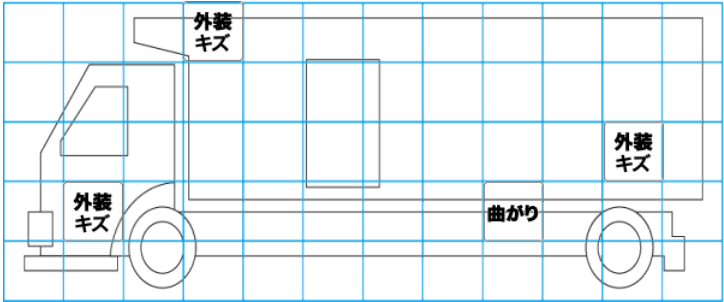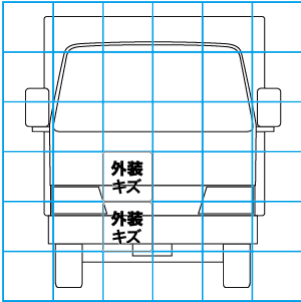

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】