

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年1月	TKG-GD7JMAG	冷凍パン	GD7JMA-10235	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
423.006km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速		エア-	長: 6,720 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,050 mm 門高: 2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアークompレッサ 付近滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ヒーター効かず

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リアエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スティール 100L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフレック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。蛍光灯レンズ割れ。左ミラーキャップ欠品。リヤ右外ホイール曲がり。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	9	9	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東ブレ	F154599	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。送風機2ヶ。水抜き穴前2ヶ。90度ストッパー。間仕切り付。観音扉下部アルミ縞板張り。 左観音扉外枠割れ曲がり。断熱リヤ50mm、サイド75mm。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV72LOC-U	平成27年
【備考】-30℃設定（1hでF+10℃、R+11.5℃ → F-18℃、R-17.5℃確認）。送風機2機。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002C-B3MRT2 「15T098816N」	平成27年
【備考】跳ね上げ手動式。最大荷重1000K。PG寸法：全長1550mm、全幅2355mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。ラジコン有り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

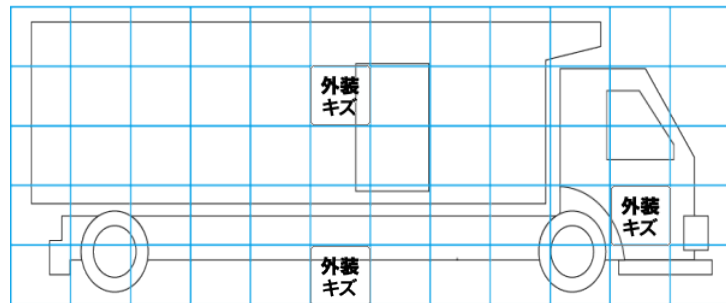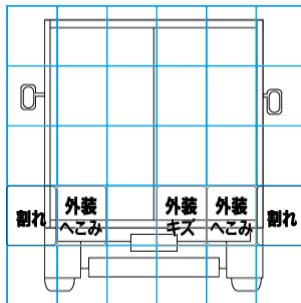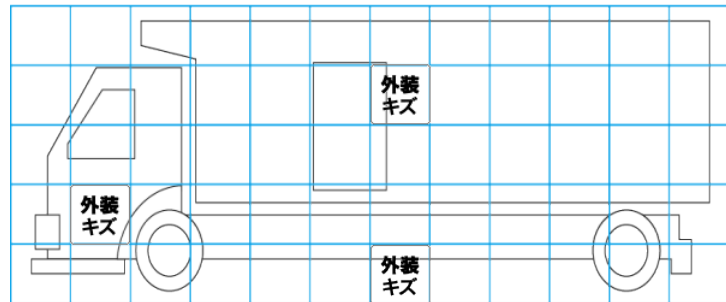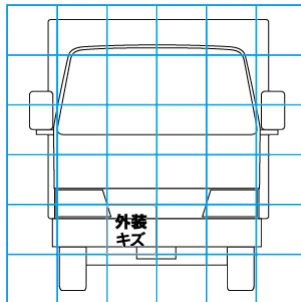

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------