

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成15年9月	KK-FE82EC	平ボディ	FE82EC-500065		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
147,364km	140PS/103KW	M/T 5速		パキューム	長:3,520 mm 高:360 mm	幅:1,980 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターナ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ボリュウム接触不良。
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 二重張り。

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎	バルブ社外品	
ワイパー	◎		
ミラ	◎		
▼ 走行関係			
点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワーステアリング	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 100L	
▼ デフ			
点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内汚れ、傷。
記録簿 有 (H16/9～R2/10)

タイヤ残量





単位：mm

	0	0	
	—	—	
1	1	1	1
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール 備考：ホイールキャップ付。タイヤ全数ひび割れ有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	N8C6 150 「213」	平成15年
【備考】床板後部割れ、腐食有り。右前横ネタ腐食有り。床板2重張。作業灯2ケ（不灯）。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	RA06-1102 「S40702854A」	平成15年
【備考】最大荷重600Kg。PG寸法：全長800mm、全幅1800mm、有効長665mm、有効幅1800mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

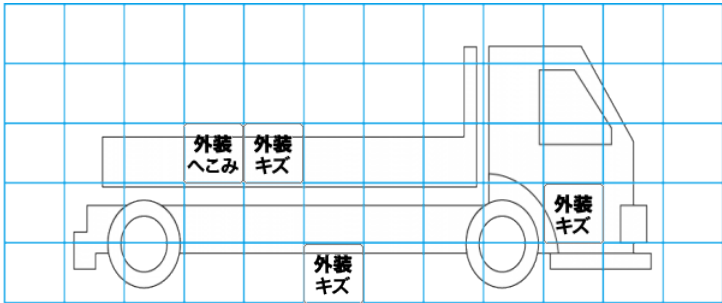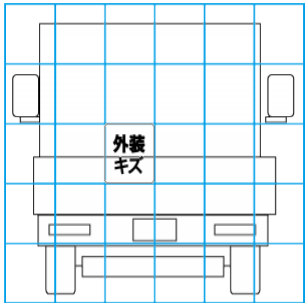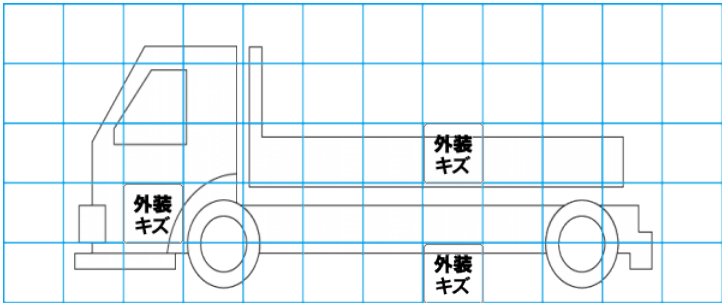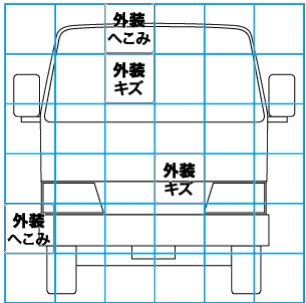

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------