

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成19年8月	BDG-FS1ERYA	クレーン付平	FS1ERY-10275
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
446,143km	450PS/331KW	M/T 7速	エアー	長：6,474 mm 幅：2,475 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	DPD 手動再生しない
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり 、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後： 右割れ、 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	不明		
【備考】床鉄板補修跡、鉄板割れ有り。鳥居鉄板へこみ。スタンション8対、スタンションバー4対。			
クレーン/クレーン	ユニック	E110Z96 「1257780」	平成19年6月
【備考】原木車フルトレヘッド。2.98トン吊り。3段。トップシート。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

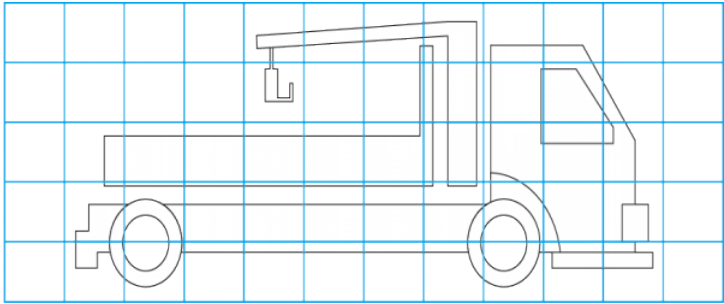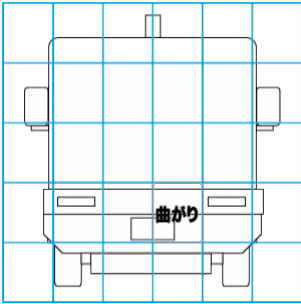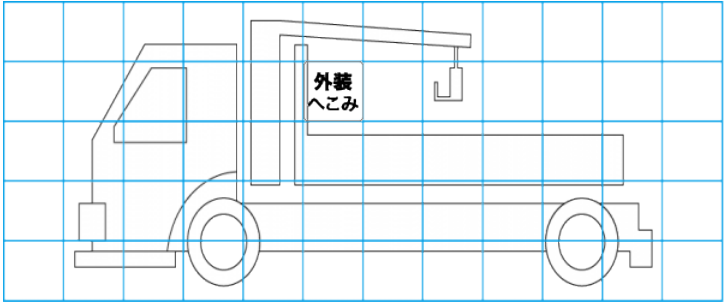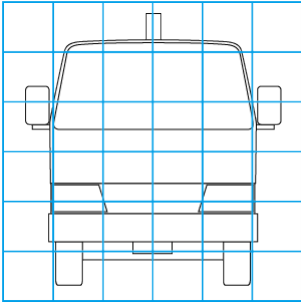

特記事項 下廻りサビ防止塗装＋シャーシレッド塗装。運転席全面クロス貼り。
ラジエーターリザーブタンク付近のエアーチューブよりエアー漏れ。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	4		
—	—		
9	9	7	11
3	4	3	2
スペア		7	—

タイヤサイズ			
11R22.5		11R22.5	
—		—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	—	—	—
スペア		11R22.5	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ