

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7058582		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
632,067km	210PS/154KW	A/T		エアー	長: 6,047 mm	幅: 2,287 mm
					高: 1,889 mm	門高: 2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有、 タペット異音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	チールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	△	不動 電格スイッチ欠損
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	△	前： 右不灯
ワイパー	◎	
ミラ	○	カバー外れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 フロアマット破れ。室内灯割れ。灰皿破損、欠品。ヒューズボックスカバー外れ。リア泥よけ破れ。左フロントフェンダー割れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	7	7	
	—	—	
1	2	0	0
—	—	—	—
スベア		—	—





タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：アルミ	備考：		

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F135786	平成26年2月
【備考】ラッシング2段。ジョロダー4列。サイドドア片観音。移動式間仕切り（着脱不可）。庫内灯4ケ。断熱サイド75mm。リア100mm。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ79L0D-T	平成26年2月
【備考】2エバー。設定温度-30℃。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成26年1月
【備考】最大昇降質量1000kg。長1550mm、幅2200mm、ストッパー迄長1390mm、サイドストッパー幅2210mm。パワーゲート受けローラー破損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

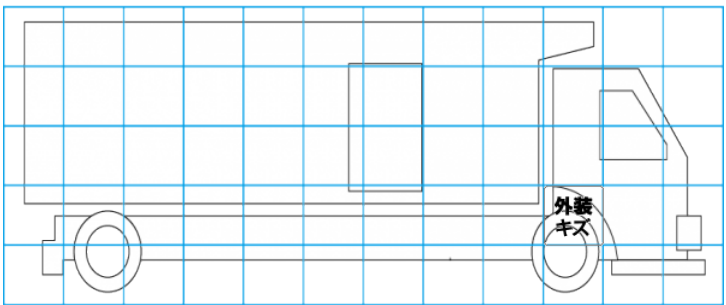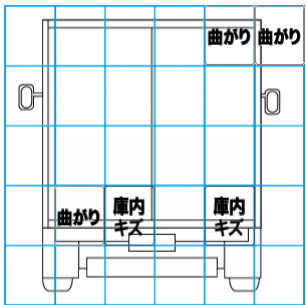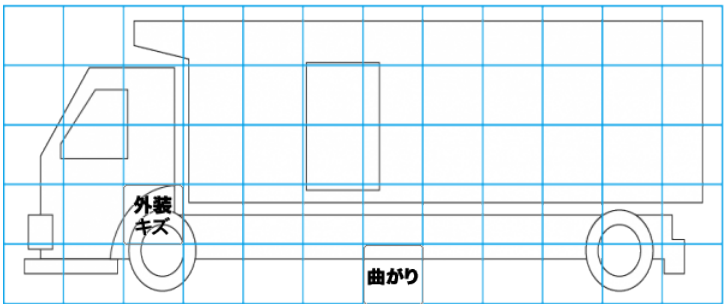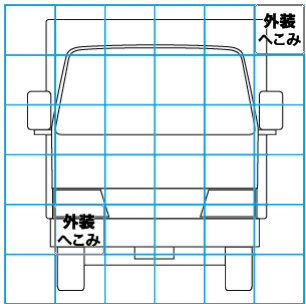

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------