

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7058582
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
632,067km	210PS/154KW	A/T	エア－	長：6,047 mm 幅：2,287 mm 高：1,889 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有、 タペット異音	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：右不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動 電格スイッチ欠損			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 フロアーマット破れ。室内灯割れ。灰皿破損、欠品。ヒューズボックスカバー外れ。リア泥よけ破れ。左フロントフェンダー割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	2	0	0	225/80R17.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F135786	平成26年2月
【備考】 ラッシング2段。ジョロダー4列。サイドドア片観音。移動式間仕切り（着脱不可）。庫内灯4ケ。断熱サイド75mm。リア100mm。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ79L0D-T	平成26年2月
【備考】 2エバー。設定温度-30℃。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S50105982」	平成26年1月
【備考】 最大昇降質量1000kg。長1550mm、幅2200mm、ストッパー迄長1390mm、サイドストッパー幅2210mm。パワーゲート受けローラー破損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

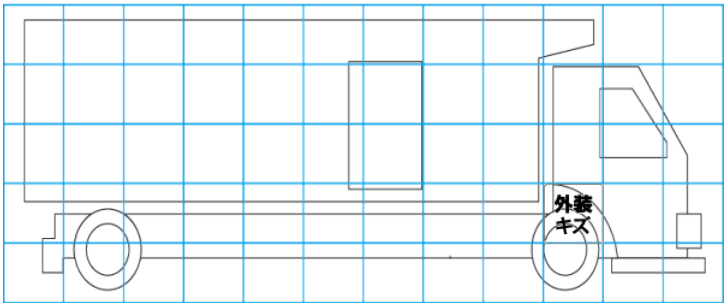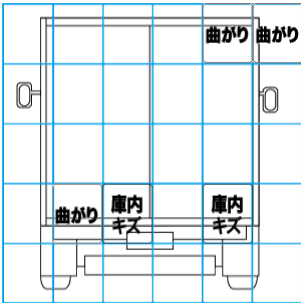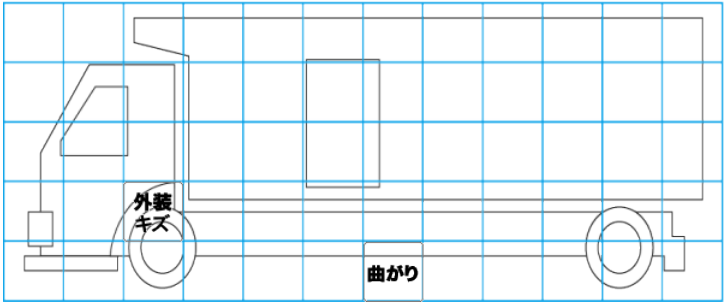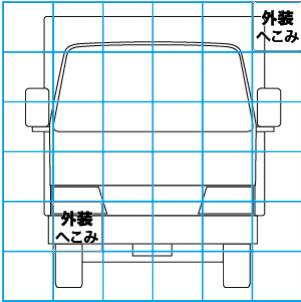

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ