

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年1月	PKG-RU1ESAJ	観光バス	RU1ESA-60408
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
581,190km	380PS/279KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	T/Mシステム FFシフト異常時々点灯。
オーディオ	◎	ナビ付き CD,DVD,（作動確認出来る）。
バックカメラ	◎	カラー ナビ併用。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	縦輪エアサス クラウチング付。
パワステ	○	オイルホース 滲み。
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 室内汚れ、傷。ポデー左右,昇降口下部腐食部あり。ポデー各部看板跡、傷有。CD,DVD,リモコン欠品。

記録簿 有 (H19,9~R2,1)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
9 8	295/80R22.5 295/80R22.5
— —	— —
9 10 9 9	295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5
— — — —	— — — —
スベア 2 —	スベア 295/80R22.5 —
	素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ジェイ・バス	BYR0397K	平成18年11月
【備考】62人乗り（補助席11席、ガイド席1席含む）。モケットリクライニングシート。前側吊り下げモニター。自動スイングドア。冷蔵庫付。 。湯沸かし器（カーボット）付。貫通トランク（扉3対）。F左右タイヤハウスガスダンパー取付腐食外れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

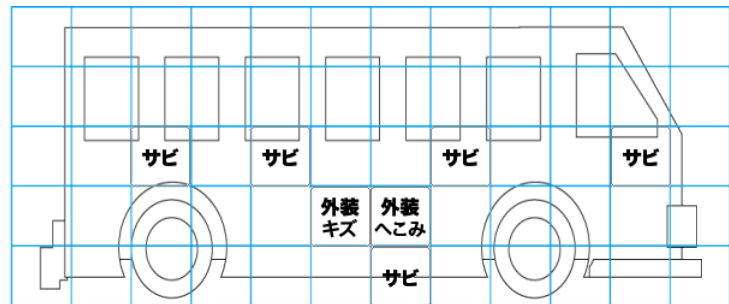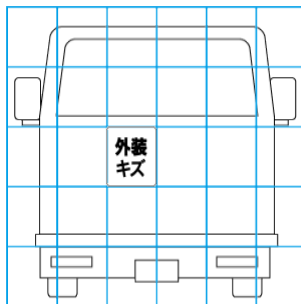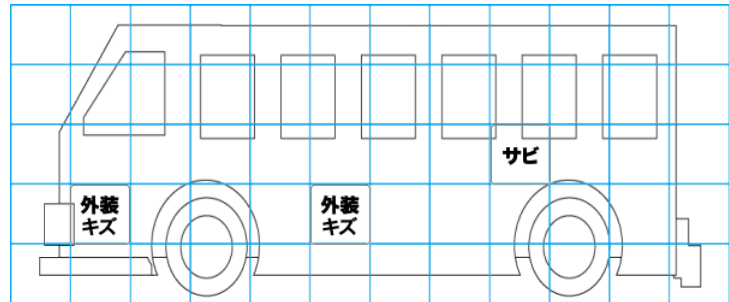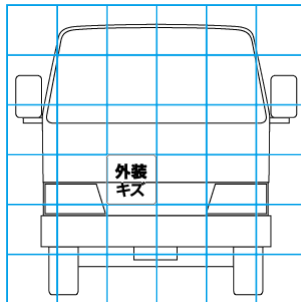

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------