

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年3月	BKG-FC7JJYA	冷凍バン	FC7JJY-13205
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
532,509km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：5,820 mm 幅：2,160 mm 高：2,100 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズひび
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 編板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャビン汚れ、傷。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズひび。センターコンソールBOXフタ割れ。運転席ドア灰皿欠品。



記録簿

有（H23/6～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4KV0327-06 「HFCJA-FLAFDN」	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前2ケ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定。（1hで +16.5℃ → -8℃ 確認）。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90300307」	平成30年
【備考】＊年式違い。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1280mm。有効幅2010mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

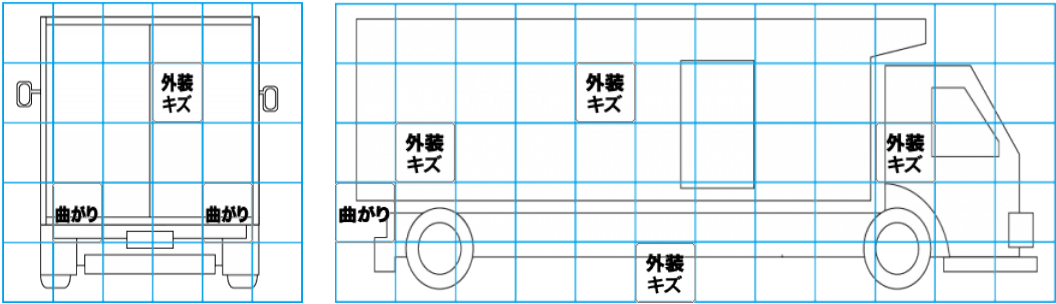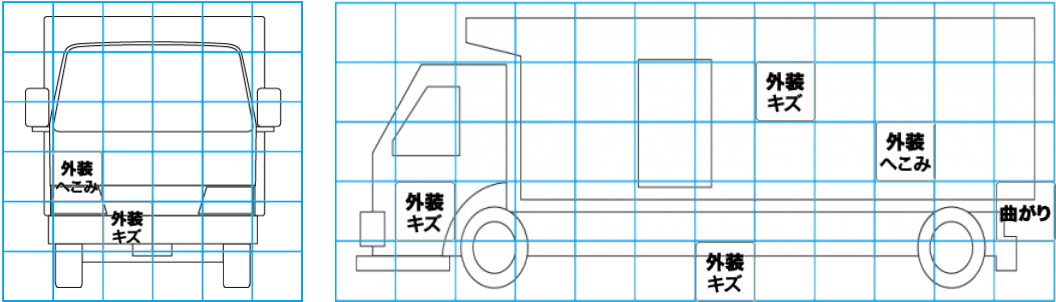

【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		