

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成23年3月	BKG-FC7JJYA	冷凍パン	FC7JJY-13205	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
532.509km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,820 mm 高:2,100 mm	幅:2,160 mm 門高:2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	リヤ左レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズひび。センターコンソールBOXフタ割れ。運転席ドア灰皿欠品。

記録簿 有 (H23/6~R2/12)

タイヤ残量

単位: mm

3	2		
—	—		
3	3	6	5
—	—	—	—
スベア		7	—





タイヤサイズ

<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	4KV0327-06 「HFCJA-FLAFDN」	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前2ヶ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定。（1hで +16.5℃ → -8℃ 確認）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RAK10-6485D 「S90300307」	平成30年
【備考】＊年式違い。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1280mm。有効幅2010mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

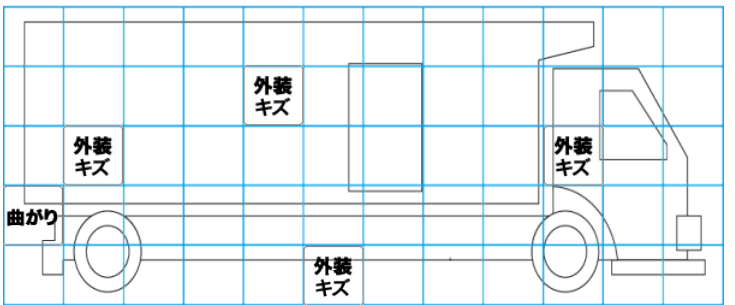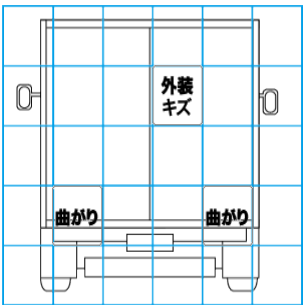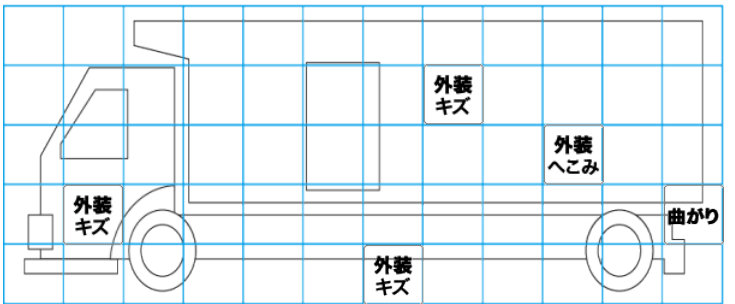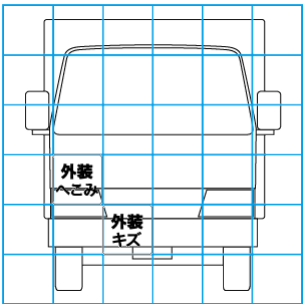

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------