

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成21年2月	PDG-FE83DN	アルミウィング	FE83DN-550627		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
222.971km	150PS/110KW	A/T	バキューム	長：4,340 mm	幅：2,080 mm	高：2,700 mm 門高：2,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カメラ

電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 フロアーマット破れ。左側ストップランプレンズ割れ。右側バックランプ割れ。運転席バイザー外れ（部品運転席に有り）

記録簿 有 (H30/6~R2/6)

タイヤ残量





単位：mm

	3	2	
	—	—	
3	5	4	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMM 「W2D0381」	平成21年2月
【備考】ラッシング2段、エアラインレール。庫内灯2ケ(1ケ球切れ)。センターシートより雨漏れ。前方下部両側雨漏れ。リアドアより雨巻き込み。ウイング開閉センサーブザー有り。ウイングキャッチオープン時エンジン始動ならず。リア左ドア下がり（要調整）。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG800-B3ERA2 「06T024374N」	平成18年2月
【備考】後付け。昇降能力800kg。ゲート長1240mm、ゲート幅1790mm、ストッパー迄長990mm、サイドストッパー幅1700mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

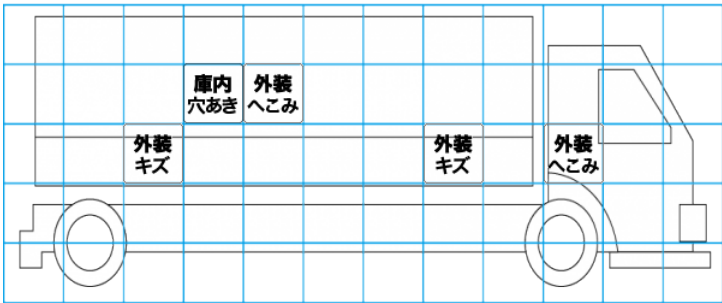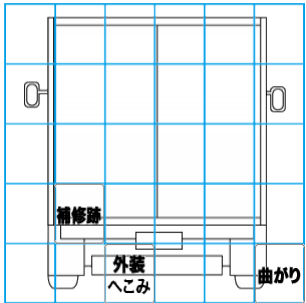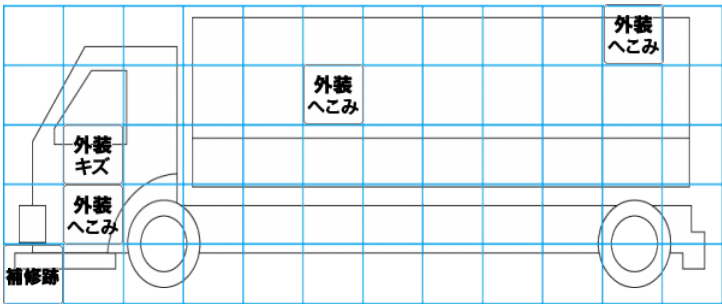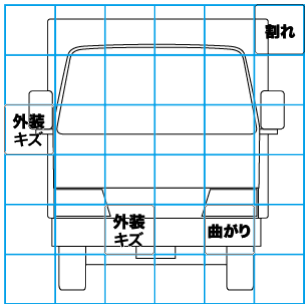

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------