

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年2月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7042348
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,507km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,440 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,170 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない 風量少ない	シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネータ	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	レギュレーターガタ	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ フロアマット破れ。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
3	3	4	3	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2JB307」	平成24年11月
【備考】 左側スライドドア、ラッシングレール1段、庫内灯3ヶ所(LED)、丸カンフック3対、90度ストッパー左右。※左後方上部シミ有。ボデー年式違い。※元ボトルカーの為、要構造変更。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

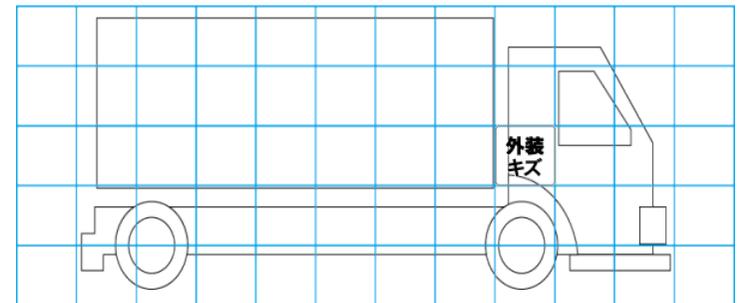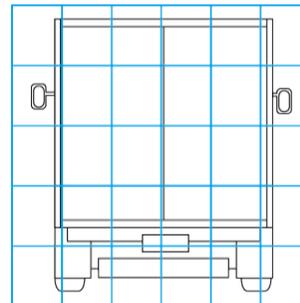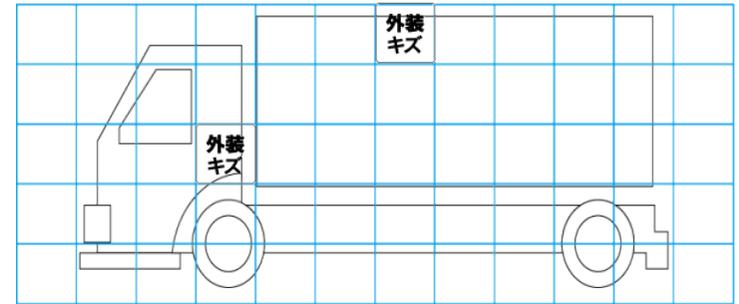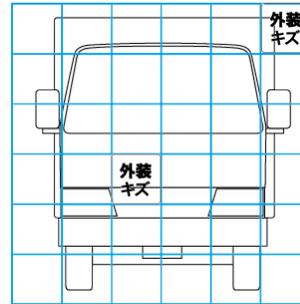

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ