

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7058200
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
339,734km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,460 mm 幅：1,860 mm 高：2,000 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ※H31/01月：走行259,075km時エンジン載せ替え済（リコールにて）。キャブ内汚れ、傷。助手席側グリップ欠品。ドア灰皿欠品。
コンソールBOXフタ外れ。
記録簿 有（H28.6 R1.8 ）

タイヤ残量			
単位：mm			
	8	8	
	—	—	
7	8	8	7
—	—	—	—
スベア			
	6	—	

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スベア		205/80R17.5	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAL 「E1G5320」	平成28年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm、サイド扉40mm。庫内灯2ケ（不灯）。前方水抜き穴2ケ。可動式間仕切扉式。左スライド式扉。 左サイド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	菱重	TDSJ35HP-L2M	平成28年
【備考】2エバ。-30℃設定 1hでF+11℃、R+13℃ → F-15℃、R-12℃ 確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

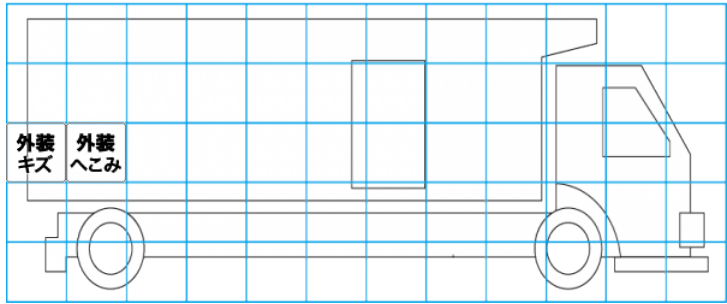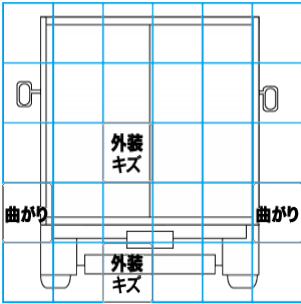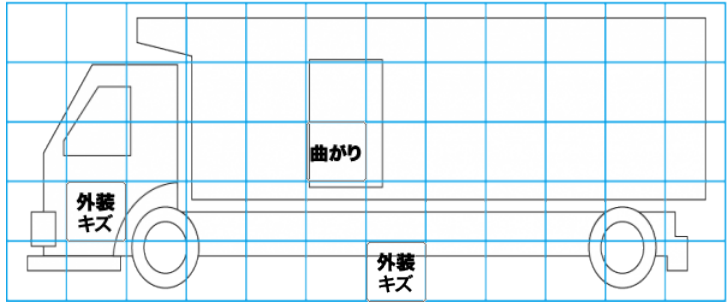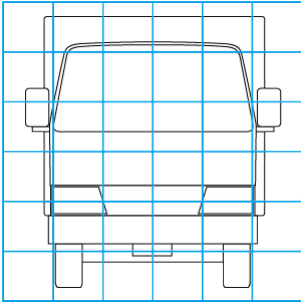

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ