

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年6月	PDG-FK61F	アルミウイング	FK61F-721882
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
548,985km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,310 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,210 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	へたがり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID レンズ曇り
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	○	Auto 不良	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ  
 ※H29/05月: 走行483,536km時、クラッチOH済  
 記録簿 有 (H22/5~R2/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	8	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	2	-		スペア	225/80R17.5	-	
素材: スチール				備考: 左Rスタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6J0115」	平成20年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、渡し板。※ウイングパッキン外れ、アオリ内ステンレス板曲がり、ウイングキャッチ破損箇所有り。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	メーカー	型式「製造番号」	年式
日本フルハーフ	日本フルハーフ	HW3A 「G4U A080」	平成20年
【備考】 有効幅2190mm、全幅2330mm、有効長1340mm、全長1580mm。※ゲート下限位置まで下がらない。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

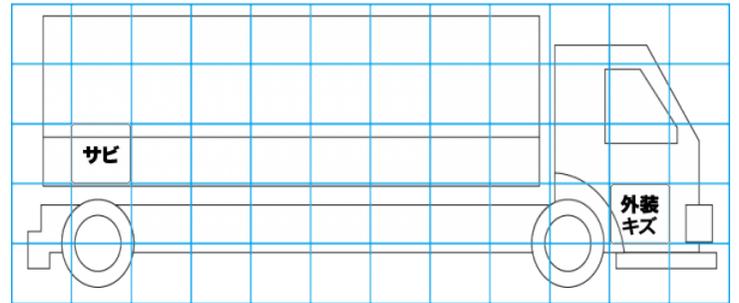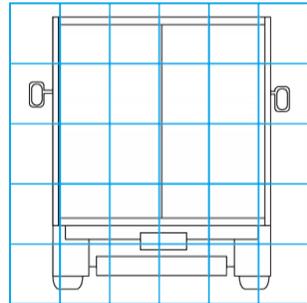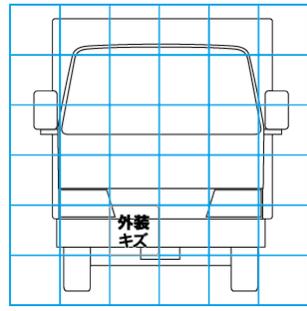

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ