

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成16年7月	PB-FC6JHFA	ドライバン	FC6JHF-10028		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
146,772km	180PS/132KW	M/T 6速		エア-	長:5,310 mm 高:2,200 mm	幅:2,270 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	/		▼ 走行関係		
燃料漏れ	◎				E/Gシステム	点検項目	結果	状態
排気	◎		異常ランプ	△	P0404	リーフサス	◎	
マフラー	◎				EGR/Vバル1 固着	エアサス	/	
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ。	パワーステアリング	○	ギヤボックスオイル しみ。
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ	◎	カラー	ハンドル	○	擦れ
▼ ミッション			電格ミラー	◎		燃料タンク	◎	スチール 150L
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	▼ デフ		
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		▼ 上物仕様			異音	◎	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ システムフロアー。	デフロック	/	
オイル漏れ	△	リヤシール 漏れ。						
リターダ	/							

特記事項 *キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内汚れ傷。ドア灰皿左右欠品。サイドブレーキ効き不良。

記録簿 無 ()

▼

タイヤ残量

単位：mm

8

7

—

—

1

4

3

3

—

—

—

—

スベア

12

—

▼

タイヤサイズ

225/80R17.5

—

225/80R17.5

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5EE258」	平成16年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯5ケ（3ケ不灯）。前後ベンチレーター1対。天窓2枚。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	H3A 「G3E1072」	平成16年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。渡し板付。PG寸法：全長1470mm、全幅2355mm、有効長1180mm、有効幅2180mm。プラットフォーム穴あき有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

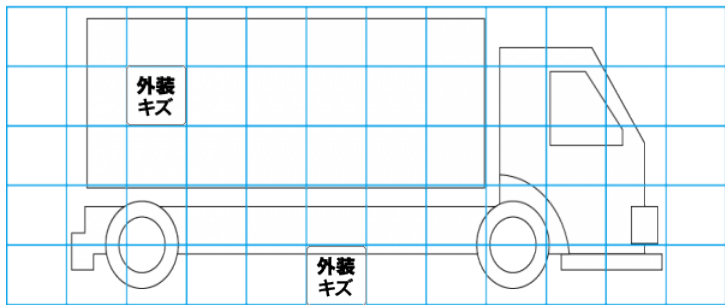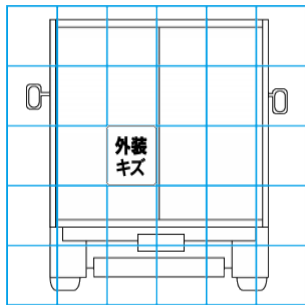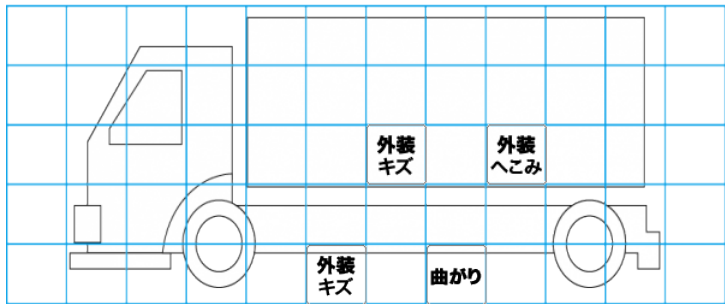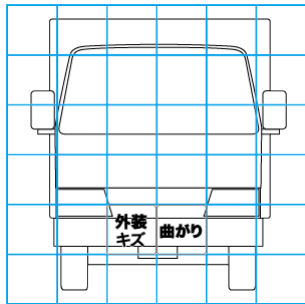

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------