

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成16年7月	PB-FC6JHFA	ドライバン	FC6JHF-10028	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
146,772km	180PS/132KW	M/T 6速	エア－	長：5,310 mm 高：2,200 mm	幅：2,270 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎							
マフラー	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム P0404 EGR/バルブ1 固着			
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ。	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
			電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	○	ギヤボックスオイル 滲み。
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎		床材質	／	アルミ システムフロアー。	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	△	リヤシール 漏れ。				異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 *キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内汚れ傷。ドア灰皿左右欠品。サイドブレーキ効き不良。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	4	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5EE258」	平成16年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯5ケ（3ケ不灯）。前後ベンチレーター1対。天窓2枚。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	H3A 「G3E1072」	平成16年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。渡し板付。PG寸法：全長1470mm、全幅2355mm、有効長1180mm、有効幅2180mm。プラットホーム穴あき有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

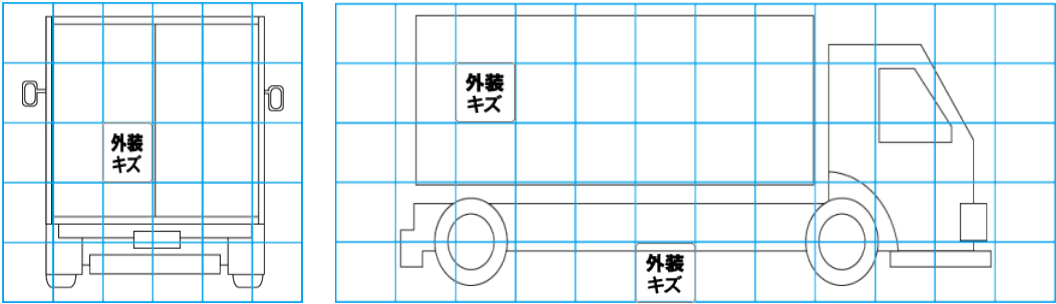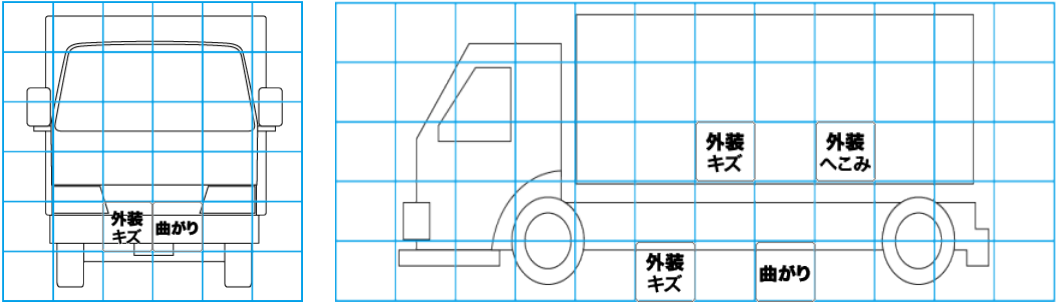

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ