

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成28年3月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-520169		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
643,632km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速		エア-	長:9,640 mm 高:2,640 mm	幅:2,400 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルブレッシャス イッチ漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	／	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異音ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	○	HID、右不灯
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーターミラー。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 (前側)
デフロック	◎	

特記事項 アイドリングストップ付き。

記録簿 ○

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
9	11		
9	9	7	9
9	9	9	9
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	639A0388	平成28年
【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

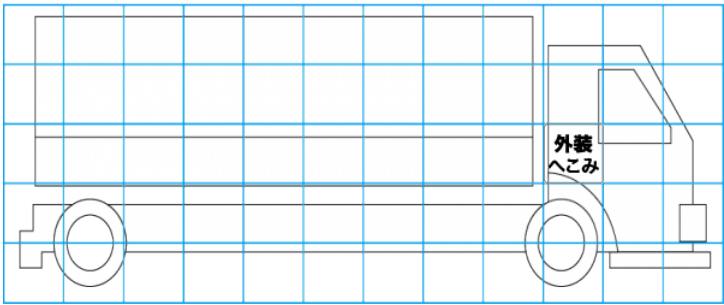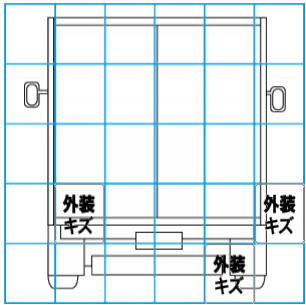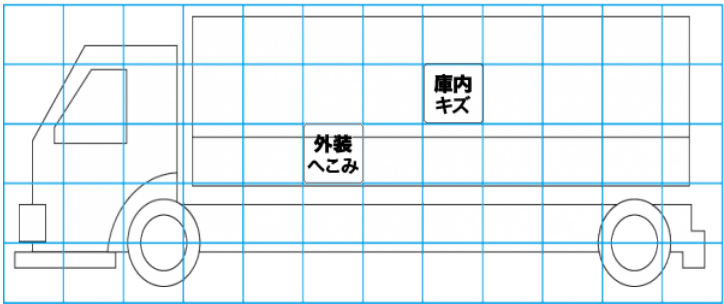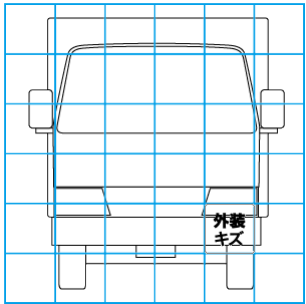

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ