

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成16年6月	PB-FC6JHFA	ドライバン	FC6JHF-10023
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,422km	180PS/132KW	M/T 6速	エア	長: 5,300 mm 幅: 2,265 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,146 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	アッパーホース。
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	クラッチ踏み時異音。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ左右欠品。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 *キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内傷、汚れ。ナンバー灯不灯。クラッチオーバーホール要修理。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
0	1		
-	-		
9	10	10	10
-	-	-	-
スペア		7	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5ED956」	平成16年
【備考】 ラッシングレール2段。天窓2個。リヤ跳ね上げ扉。三方下部内張穴あき。雨漏れ跡あり。ベンチレーター2個。庫内灯5個。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	H3A 「G3E0993」	平成16年
【備考】 PG寸法: 全長1470mm, 全幅2365mm, 有効長1185mm, 有効幅2235mm。最大荷重1000kg。シリンダーオイル漏れあり。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

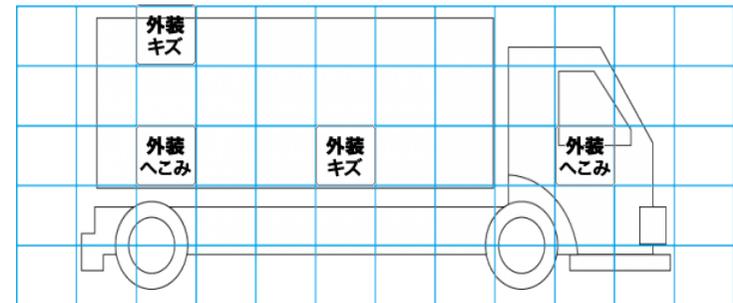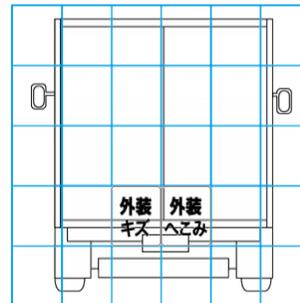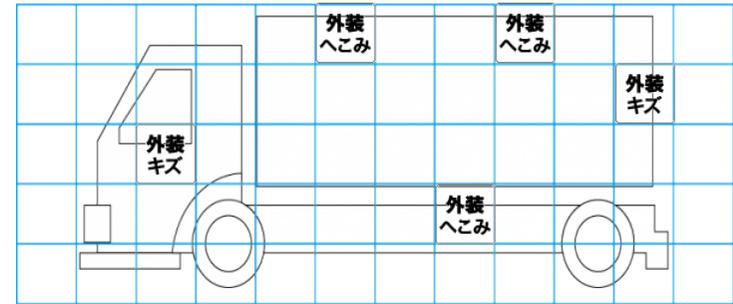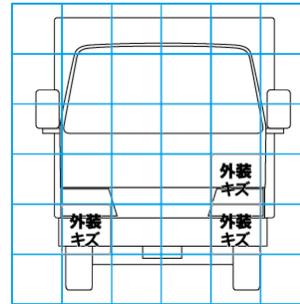

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ