

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-583132
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
635,073km	220PS/162KW	M/T 6速	エア―	長：6,220 mm 幅：2,400 mm 高：2,410 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	クラッチジャダー有り
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	モニター無し、リヤカメラ有(動作未確認)。
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 ※寝台のマットレス欠品 ※ラジエーターグリル取付不良 ※右ストップランプレンズ割れ。





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	7	9	
	—	—	
4	3	2	3
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：フロントスタッドレス。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「13W-11284」	平成26年
【備考】庫内灯3ヶ所 引出しフック5対 ラッシング2段 渡し板。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「14T020297N」	平成26年2月
【備考】二つ折り 有効幅2410mm 全幅2430mm 有効長1380mm 全長1570mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

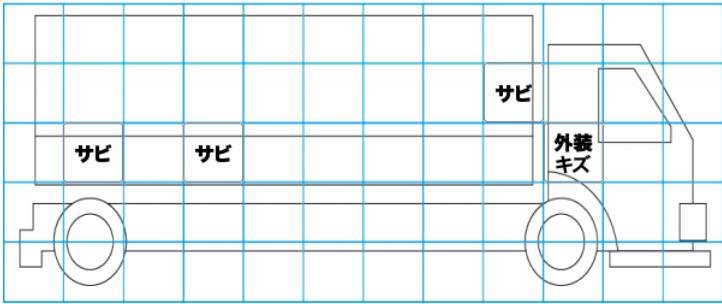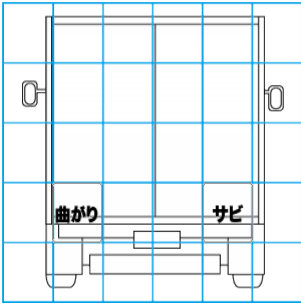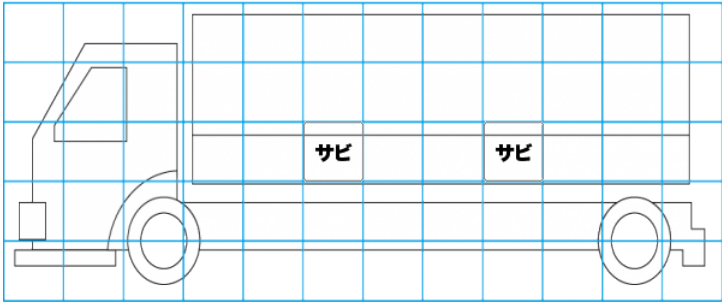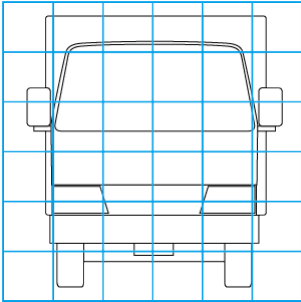

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ