

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年3月	KK-FK71HJ	クレーン付平	FK71HJ-766489
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
107,980km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：5,540 mm 幅：2,150 mm 高：400 mm 門高：400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	○	レギュレーターガタ有り
パワーウィンドウ（助手席）	○	上昇時動き遅い
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ ビニールカバー破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ・傷 アオリ膨らみ ワイパー傷有り クレーンラジコン不良（電源入らない）





記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
13	13		
—	—		
13	13	14	14
—	—	—	—
スペア		10	—

タイヤサイズ			
225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—		
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	完成車		平成16年3月
【備考】ローブ穴4対			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZR304「ER 6217」	平成16年
【備考】2.93t 4段 フックイン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

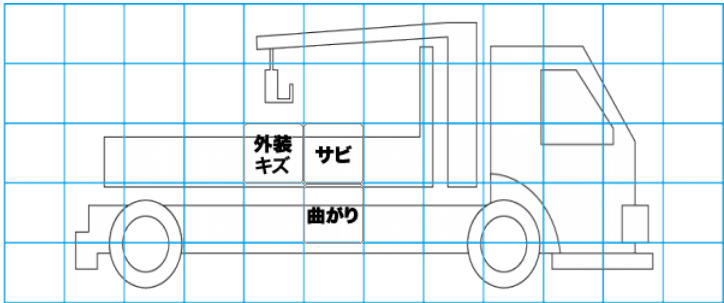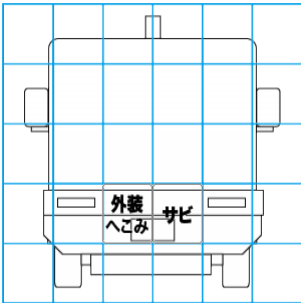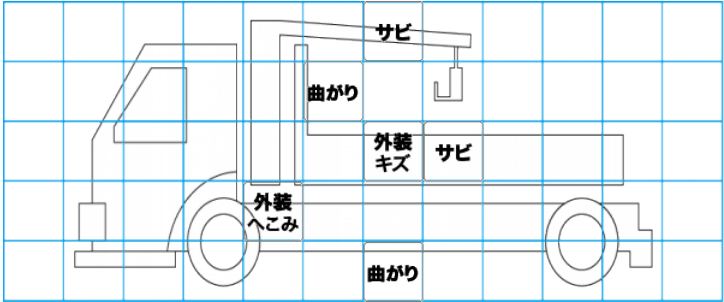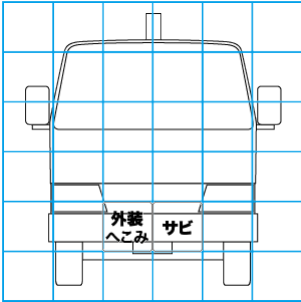

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ