

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056474
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
312.715km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,310 mm 高：2,200 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアレンズ傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
			デフ			点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 キャビン汚れ傷。アイドリングストップ付。蛍光灯レンズ割れ。助手席ドア灰皿欠品。右フォグランプ水混入。右フエンダー割れ。
F左リーフストッパー当たり部フレームヘコミ有。

記録簿 有（H27.12'R2.11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				1	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD531」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段（左右曲がり有）。庫内灯2ケ。左観音式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。コルゲートパネルリベット外れ有。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3023」	平成25年
【備考】 最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。油圧シリンダー左右漏れ。PG寸法：全長1505mm。全幅2355mm。有効長1220mm。有効幅2235mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

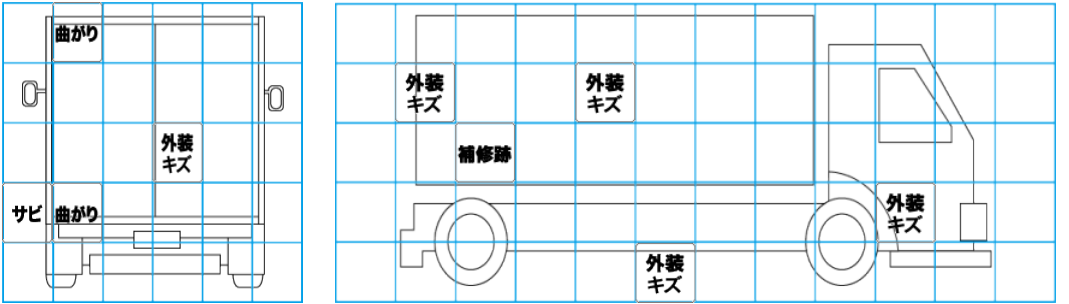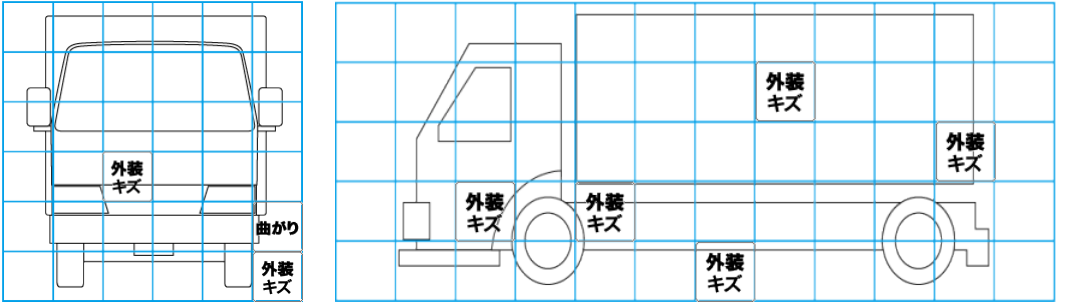

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ