

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-510038
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44.017km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,800 mm 幅：2,300 mm 高：2,420 mm 門高：2,410 mm



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。
記録簿	有（H28/5～R2/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	10	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	9	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				—			
素材：スチール				備考：スベアータイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152628	平成27年9月
【備考】ラッシングレール2段。ショロダーレール4列。電動ショロダー不良、要修理。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】-30℃設定。（ 1hで +22.5℃ → +0.5℃ 確認 ）。			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

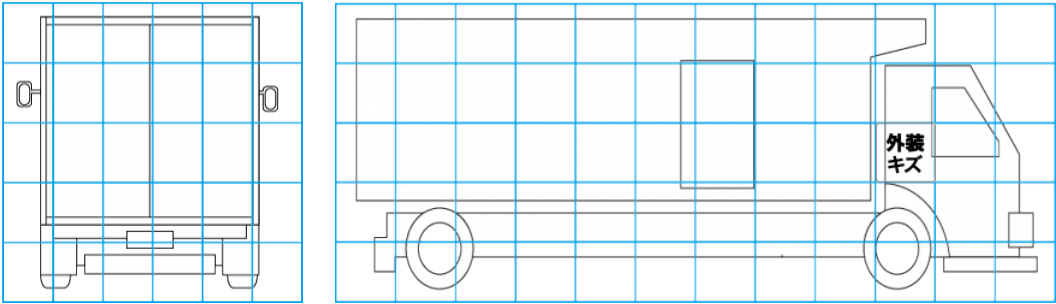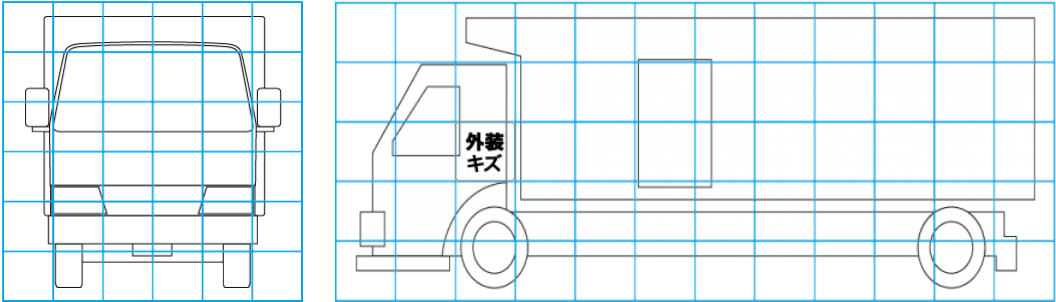

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ