

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-510051		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
43,508km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長: 9,800 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,290 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ (運転席)	◎		
パワーウィンドウ (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	カバーが有。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス 、ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	
燃料タンク	○	スチール 300L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ルームランプレズひび割れ有。F右コーナパネル取付割れ（補修有）。
F左ステップカバー割れ。燃料タンクステア曲り有。

記録簿 有（H28.9～R2.7）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	4	4	
	2	2	
8	8	7	8
1	4	5	3
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：スペアークヤリア不良。スペアタイヤ無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F152629	平成27年9月
【備考】ジョロダーレール4列。電動ジョロダー不良、要修理。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】-30℃設定。（1hで +16.5℃ → -2℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

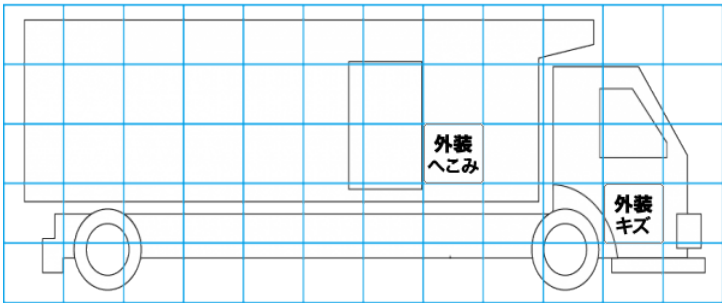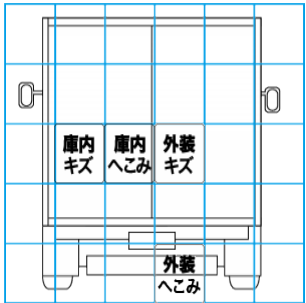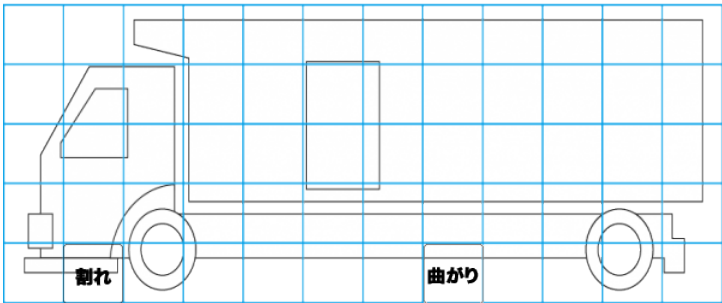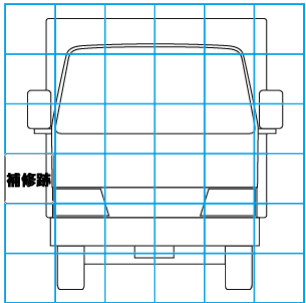

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------