

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-510029
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,600km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,790 mm 幅：2,300 mm 高：2,430 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。フロント右コーナーパネル取付割れ（補修有）。
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	4	5	
	1	2	
1	5	5	1
5	6	6	4
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	—	—	—
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。スベアーキャリア無。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152527	平成27年9月
【備考】ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。パレットガイド左前外れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】-30℃設定。（ 1hで +15℃ → -4℃ 確認 ）。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003C-	平成28年
【備考】＊年式違い。最大荷重1000Kg。PG寸法：全長1570mm、全幅2285mm、有効長1235mm、有効幅2215mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

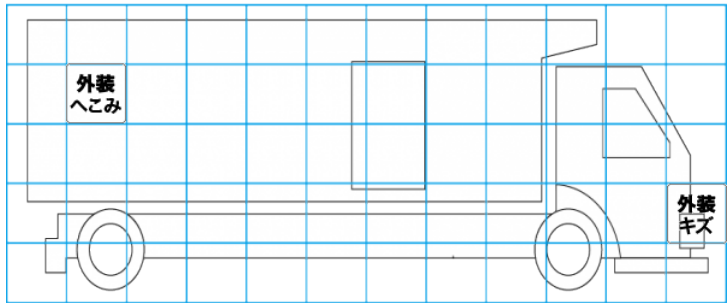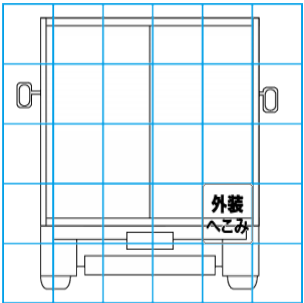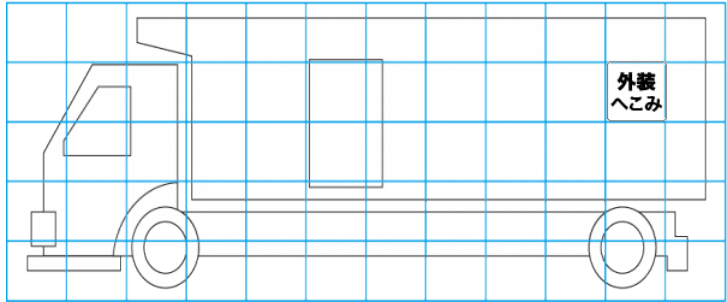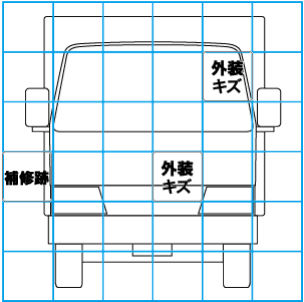

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ