

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-510029
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,600km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,790 mm 幅：2,300 mm 高：2,430 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。フロント右コーナーパネル取付割れ（補修有）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	5	5	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア					—	—	
				素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。スベアーキャリア無。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	F152527	平成27年9月
【備考】 ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。パレットガイド左前外れ。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】 -30℃設定。（ 1hで +15℃ → -4℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1003C-B3MRA2 「16T081106N」	平成28年
【備考】 ＊年式違い。最大荷重1000Kg。PG寸法：全長1570mm、全幅2285mm、有効長1235mm、有効幅2215mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

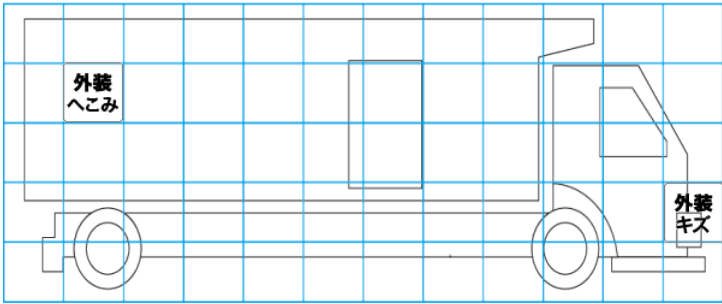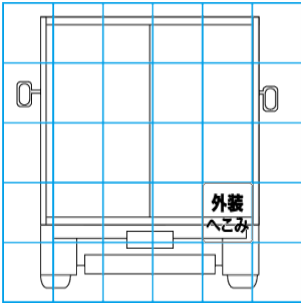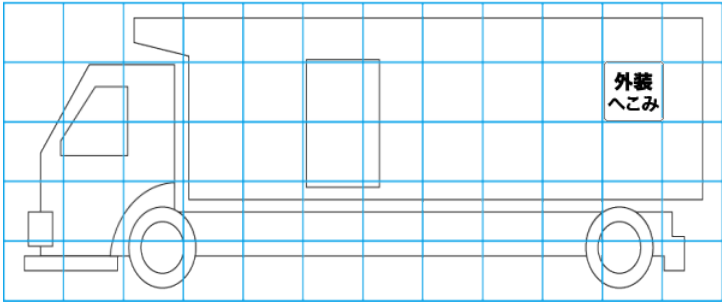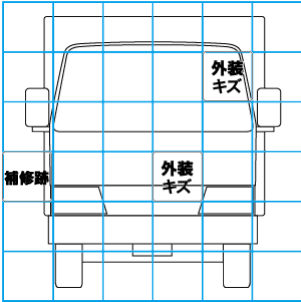

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】