

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成16年6月	PB-MK35A	ドライバン	MK35A-00008
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
191,704km	180PS/132KW	M/T 6速	エア－	長：5,300 mm 幅：2,280 mm 高：2,180 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	レバーノブ欠品。	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	白黒	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	床材質	／	アルミシステムフロアー	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 *キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内汚れ傷。運転横側ドア灰皿欠品。フロント左タイヤハウスカバー割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T5ED955」	平成16年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯5ケ。前後ベンチレーター1対。天窓2枚。リヤ跳ね上げ扉（下部曲り有）。三方下部内張り穴あき有。庫内雨漏れ跡有。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	H3A「G3E0992」	平成16年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1470mm、全幅2360mm、有効長1140mm、有効幅2230mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

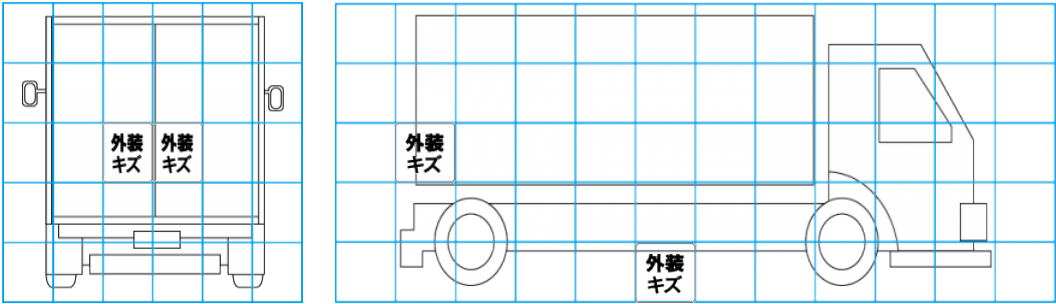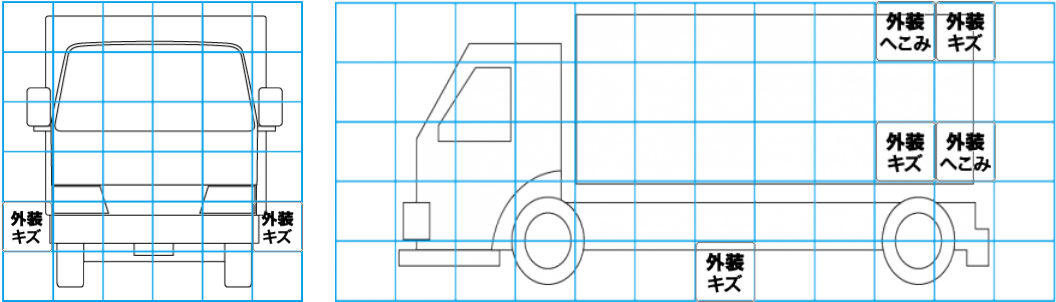

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ