

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年11月	TKG-FK61F	アルミウィング	FK61F-595236-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
225,395km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,420 mm	幅:2,390 mm 門高:2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 ベタル重い。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	◎ アナログ
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材 床板補修跡有り4ヶ所。

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ傷。
記録簿	有 (H30/6～R2/12)

タイヤ残量





単位: mm

	1	1	
	—	—	
1	0	0	1
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	779C0051	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3個。90度ストッパー付き。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S80706323」	平成29年
【備考】PG寸法、全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。 わたり板付（片側ヒンジ部割れ）。庫内PGリモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

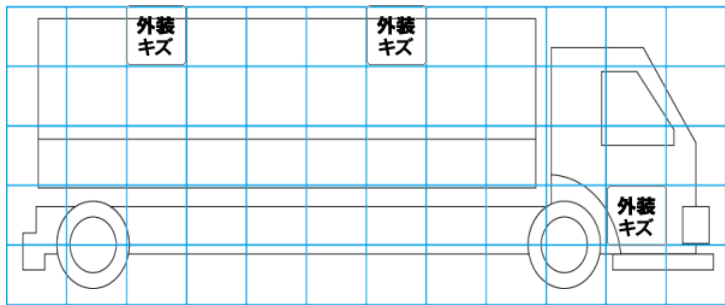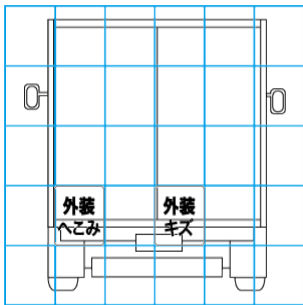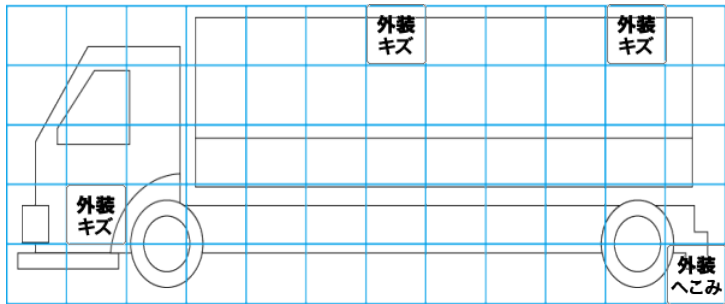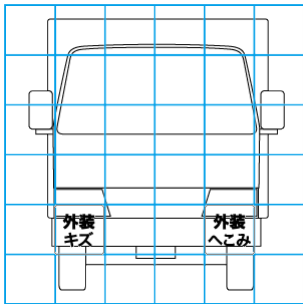

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----