

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年2月	BKG-FC7JJYA	冷凍バン	FC7JJY-13158
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
590,845km	210PS/154KW	M/T 6速	エア―	長：5,830 mm 幅：2,170 mm 高：2,110 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン後方滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	○	H I D レンズくもり。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。センターコンソール蓋割れ。
記録簿	有（H23/5～R2/12）

タイヤ残量			
単位：mm			
5	5		
—	—		
5	5	3	4
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4KV0290-03 「HFCJA-FLAFDN」	平成23年
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前2ヶ。庫内灯3ヶ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50-1L2	平成23年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +18.5℃ → -9℃ 確認）。加温付（動作未確認）。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S20105251」	平成23年
【備考】最大荷重1000Kg。PG寸法：全長1555mm、全幅2200mm、有効長1300mm、有効幅2060mm。ゲート後方部曲がり。ゲート取付曲がり（荷台と高さ合わず）。油圧シリンダー滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

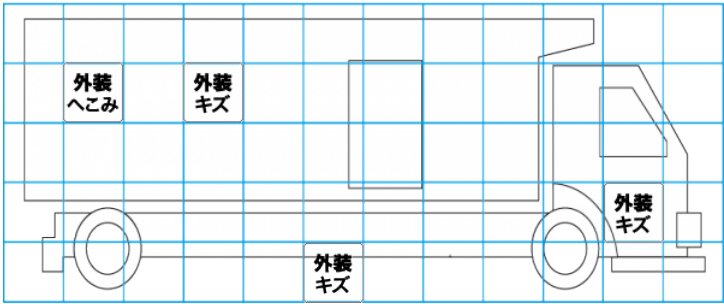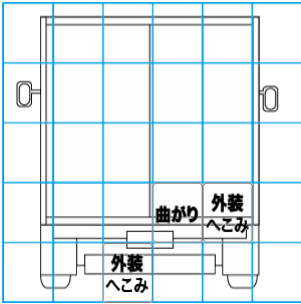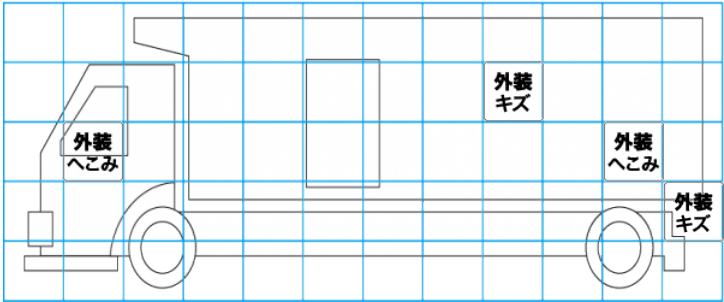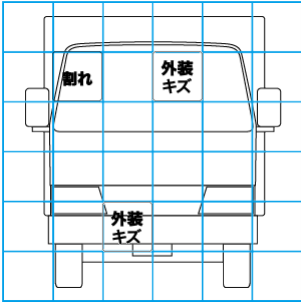

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】