

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年9月	BKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7026987
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,885km	150PS/110KW	M/T 6速	エア-	長: 4,470 mm 幅: 2,050 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 *キャブ白塗装。キャブ内汚れ、傷。リヤバンパーコーナーカバー割れ。

記録簿 有 (H30,9~R2,1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		205/80R17.5	205/80R17.5		
	—	—		—	—		
9	10	9	9	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/80R17.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA5342-6 「B090893」	平成21年12月
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。上物年式違い。			
冷凍機／直結	サーモキング	Z36F	平成21年
【備考】-25℃設定。（ 1hで +23℃ → -5℃ 確認）。 加温装置付（ヒーターホース未接続の為、作動未確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

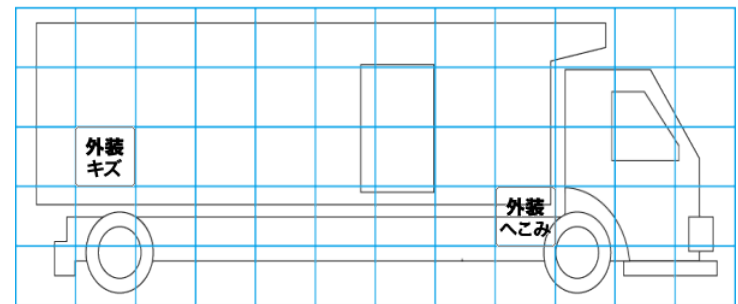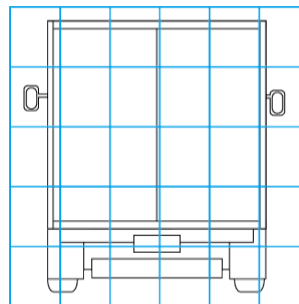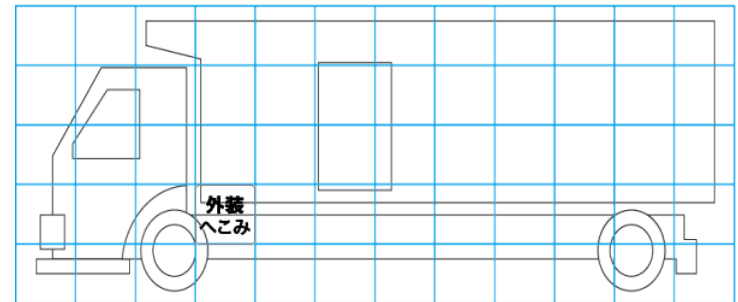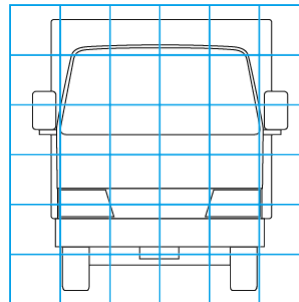

【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------