

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年2月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-522584
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,821km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長：4,450 mm 幅：1,860 mm 高：1,910 mm 門高：1,860 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	前： 右割れ
ワイパー	○	左ウォッシャ出悪い。
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。H31/3/10 154557km時ディーラーにて、新品エンジンに交換。





記録簿 有（H27.11～R2.3）

タイヤ残量			
単位：mm			
	9	8	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スベア			
	7	—	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スベア		205/70R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAE1 「E1E6540」	平成26年
【備考】側面断熱材45mm。ラッシングレール2段、側面前側に縦2列。庫内灯3個。庫内壁面絨毯張り。壁面クッション材3段。100Vコンセント付き。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-L2 「361200449BL」	平成26年
【備考】-5℃設定で1H運転 26.5℃→2.1℃			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455N 「S41003678」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1970mm全幅2000mm（有効長1580mm有効幅1915mm）最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア 可)

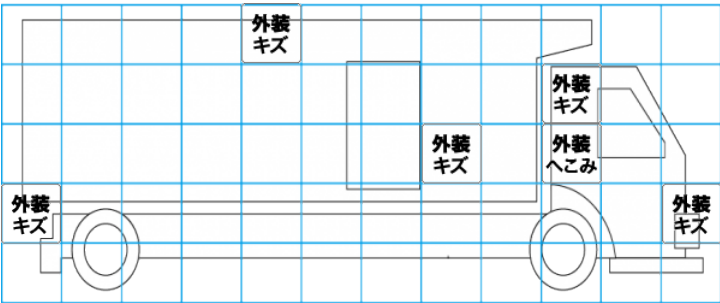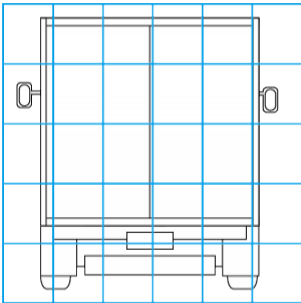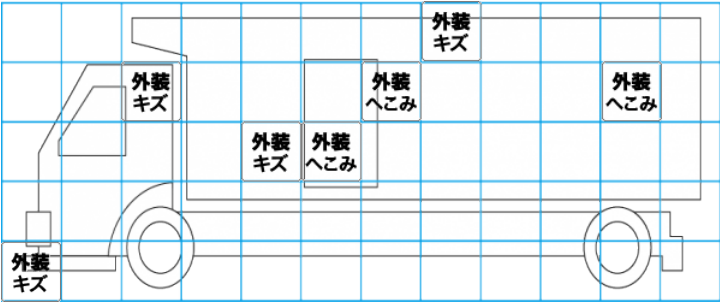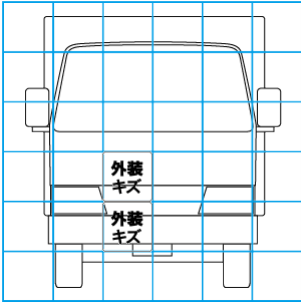

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】