

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	QPG-FR1EZE	冷凍バン	FR1EZE-10105
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,054,572km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,430 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,260 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない ペダルかたい。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	電源入らない。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドライブレコーダー付き。
記録簿 ○

タイヤ残量				
単位: mm				
13	12			
—	—			
10	10	7	4	
3	3	3	4	
スペア	7	—		

タイヤサイズ				
275/80R22.5	275/80R22.5			
—	—			
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
スペア	275/80R22.5			
素材: アルミ	備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPH 7277「B150011」	平成27年1月





【備考】 ショロダグー4列、ラッシング2段、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯6個、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き、水抜き穴3ヶ所

冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-	平成27年
---------------------	----	----------	-------

【備考】 -35℃設定。※冷凍機フレーム錆有り。

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

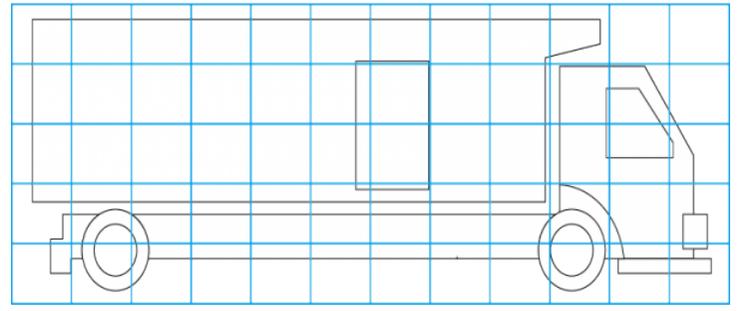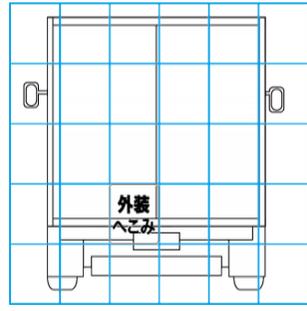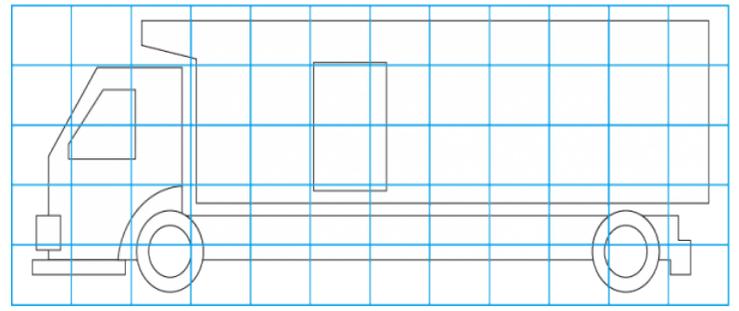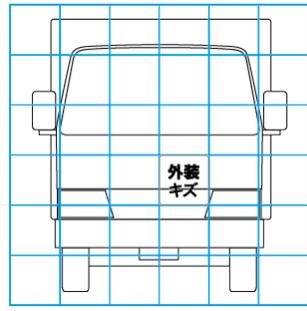

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ