

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年4月	QKG-FW1EXBG	冷凍バン	FW1EXB-14821
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
827,441km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,370 mm 幅：2,290 mm 高：2,210 mm 門高：2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト		H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右ヒビ。
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎					リーフサス	◎	
ターボ	◎		異常ランプ	△	SCR関連 P207F尿素水質異常（再始動不可）。B/Lラニング摩耗ランプ点灯。	エアサス		
冷却水吹き返し	◎					パワーステアリング	◎	
ミッション						ハンドル	◎	エグレ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		オーディオ			デフ		
ギア抜け	◎		バックカメラ		カラー	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		異音	◎	
異音	◎		ETC	／		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		タコグラフ	／		デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式	上物仕様					
			点検項目	結果	状態			
			床材質	／	アルミ 縞板張り。			

特記事項 キャビン汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿フタ左右欠品。＊尿素不具合リセットにて症状再現せず。
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
1	1			265/70R19.5	265/70R19.5		
4	3	5	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
1	1	0	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア					—	—	—
				素材：スチール	備考：スベアータイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO「E7E0830」	平成25年
【備考】断熱リヤ85mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯6ケ。水抜き穴前方2ケ。門口内左下補修跡有。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNA	平成25年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +20℃ → -10℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

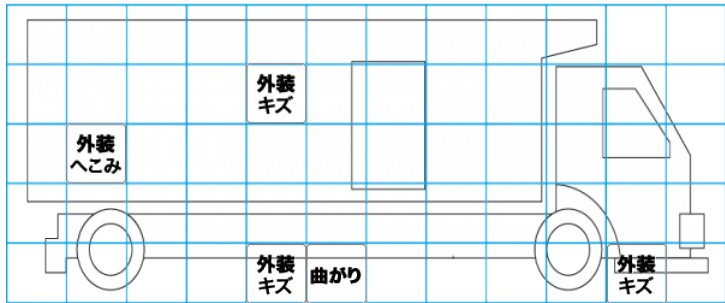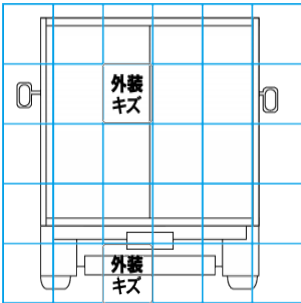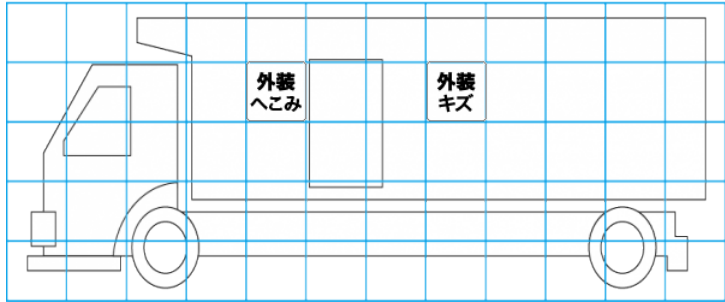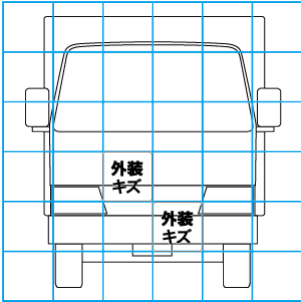

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ